



- Arrancadores electrónicos compactos en caja de 22,5mm de ancho
- Versiones para arranque directo o teleinversor, con protección térmica motor incorporada
- Versiones con o sin parada de emergencia STO (Safe Torque Off)
- Arrancadores electromecánicos directos en caja aislante con o sin relé térmico
- Versiones con pulsadores MARCHA/PARO o REARME
- Cajas aislantes para la realización de arrancadores a cargo del Cliente
- Teleinversores y teleconmutadores ensamblados
- Arrancadores estrella-tríangulo en configuración abierta y en caja aislante

CAP. - PÁG.

Arrancadores electrónicos	4 - 2
Arrancadores directos	
Con relé térmico en caja aislante	4 - 3
Sin relé térmico en caja aislante	4 - 4
Con interruptor guardamotor termomagnético en caja aislante	4 - 5
Ratings para EE.UU. y Canadá	4 - 26
Teleinversores ensamblados 3 polos	4 - 6
Teleconmutadores ensamblados 4 polos	4 - 6
Arrancadores estrella-tríángulo	
En configuración abierta	4 - 7
En caja aislante	4 - 8
Caja aislante para arrancadores estrella-tríángulo	4 - 8
Cajas aislantes vacías	
Cajas	4 - 9
Accesorios y recambios	4 - 9
Combinaciones	4 - 11
Dimensiones	4 - 17
Esquemas eléctricos	4 - 22



Pág. 4-2

ARRANCADEORES ELECTRÓNICOS

- Control motores de hasta 2,4A o 7A (500V/AC53a).
- Versiones para arranque directo o teleinversor.
- Protección térmica motor incorporada.
- Versiones con o sin paro de emergencia STO (Safe Torque Off).
- Caja compacta, de 22,5mm de ancho.
- Montaje en guía DIN de 35mm.



Pág. 4-3

ARRANCADEORES DIRECTOS

- Control de motores de hasta 80A (440V/AC3)
- Rango UL/CSA: control de motores de hasta 52A 600V (véase pág. 4-26).
- Versiones con pulsador de Rearme o pulsadores Marcha y Paro/Rearme
- Versiones con y sin relé térmico
- Versiones con interruptor guardamotor



Pág. 4-6

TELEINVERSORES ENSAMBLADOS 3 POLOS

- Control motores trifásicos 9...25A (440V/AC3), 4...12,5kW (400V/AC3)
- Rango UL/CSA: control de motores de hasta 15HP 600V
- Versiones con enclavamiento mecánico incorporado o exterior
- Conexiones rígidas incluidas
- Versiones para circuito impreso de 9A (440V/AC3), 4kW (400V/AC3).



Pág. 4-6

TELECOMUTADORES ENSAMBLADOS 4 POLOS

- De 20A a 165A (<40°C) AC1
- Rango UL/CSA: Uso general 20A 600V
- Con enclavamiento mecánico incorporado.



Pág. 4-7

ARRANCADEORES ESTRELLA-TRIÁNGULO EN CONFIGURACIÓN ABIERTA

- Control de motores trifásicos 16...225A (440V/AC3), 7,5...132kW (400V/AC3)



Pág. 4-8

ARRANCADEORES ESTRELLA-TRIÁNGULO EN CAJA AISLANTE

- Control de motores trifásicos 16...60A (440V/AC3), 7,5...30kW (400V/AC3)



Pág. 4-9

CAJAS AISLANTES VACÍAS

- Versiones sin pulsadores, con pulsador de Rearme o con pulsadores Marcha y Paro/Rearme
- Para arrancadores, con pulsadores y placa metálica
- Capacidad para contactores BG... y BF09...BF80 (de hasta 110A 440V/AC3); 52A a 600V para UL/CSA

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

Arrancadores electrónicos

Arrancadores electrónicos



ME070RD024

new



ME070RSD024

Código de pedido	Corriente nominal le 53 AC-53a	Potencia nominal (400VAC)	Rango de ajuste le	Uds. de env.	Peso [kg]
[A]	[kW]	[A]	n°		

Arrancadores directos con protección térmica motor incorporada, tensión operativa Ue ≤500VCA, tensión auxiliar de alimentación y de mando 24VDC.

ME024FD024	2,4	0,75	0,18-2,4	1	0,300
ME070FD024	7,0	3	1,50-7,0	1	0,300

Teleinversores con protección térmica motor incorporada, tensión operativa Ue ≤500VAC, tensión auxiliar de alimentación y de mando 24VDC.

ME024RD024	2,4	0,75	0,18-2,4	1	0,300
ME070RD024	7,0	3	1,50-7,0	1	0,300

Arrancadores directos con protección térmica motor incorporada y paro de emergencia STO (Safe Torque Off), tensión operativa Ue ≤500VAC, tensión auxiliar de alimentación y de mando 24VDC.

ME024FSD024	2,4	0,75	0,18-2,4	1	0,300
ME070FSD024	7,0	3	1,50-7,0	1	0,300

Teleinversores con protección térmica motor incorporada y paro de emergencia STO (Safe Torque Off), tensión operativa Ue ≤500VAC, tensión auxiliar de alimentación y de mando 24VDC.

ME024RSD024	2,4	0,75	0,18-2,4	1	0,300
ME070RSD024	7,0	3	1,50-7,0	1	0,300

Características generales

Los arrancadores electrónicos para motor de la serie ME... son compactos, realizados en caja de 22,5mm de ancho para aplicaciones que requieren un número muy elevado de arranques y ahorro de espacio dentro del cuadro. Están realizados con tecnología híbrida, que ofrece la ventaja de la larga vida de un dispositivo con semiconductor sin desgaste y la gran solidez de un relé mecánico. La gama se compone de arrancadores directos y teleinversores para motores de hasta 2,4 o 7A para sistemas con tensión nominal de hasta 500VCA. Todos los artículos integran la protección térmica del motor y las versiones con STO (Safe Torque Off) constan de función de paro de emergencia.

Las múltiples funciones integradas en un único dispositivo y las medidas sumamente compactas, con posibilidad de instalación adosada, hacen que los arrancadores electrónicos ME sean la solución perfecta para aplicaciones que requieren ahorro de espacio, menor tiempo de instalación y cableado, numerosas maniobras y larga vida eléctrica, como por ejemplo cintas transportadoras, máquinas embaladoras, puertas automáticas, escaleras móviles, equipos de clasificación, sistemas de control de accesos, tornillos sinfin, tolvas, máquinas herramientas y muchas otras.

FUNCIONES

- Arrancadores directos y teleinversores
- Corriente nominal motor: 2,4 o 7A
- Control de motores trifásicos asíncronos con tensiones de hasta 500VCA
- Posibilidad de controlar también motores monofásicos con conexión de los polos en serie (solo avance)
- Potenciómetro frontal para configurar la corriente nominal del motor
- Protección térmica motor integrada de tipo electrónico con clase de disparo 10A
- Versiones con paro de emergencia STO (Safe Torque Off) con nivel de integridad de seguridad SIL3 (IEC/EN 61508) y Performance Level "PL e" (ISO 13489).

CONTROL Y SEÑALIZACIÓN

- 4 entradas digitales:
 - 1 entrada digital para el mando de avance
 - 1 entrada digital para el mando de retroceso (solo ME...R...)
 - 1 entrada digital para la selección del modo de reposición alarma de protección térmica motor (automática o manual)
 - 1 entrada digital para la reposición manual de las alarmas
- 1 pulsador frontal para la reposición manual de las alarmas
- 3 salidas digitales:
 - 1 salida de relé con contacto comutado para señal de alarma
 - 2 salidas digitales PNP para señalar el sentido de rotación del motor
- 4 pilotos LED de estado frontales para diagnóstico:
 - POWER = tensión auxiliar de alimentación
 - ALARM = alarma en acto
 - FORWARD = motor en avance
 - REVERSE = motor en retroceso

PROTECCIONES

- Protección térmica sobrecarga motor
- Protección fallo de fase
- Protección desequilibrio línea trifásica (asimetría de corriente) o pérdida de carga.

Características de empleo

- Tensión nominal de funcionamiento Ue 40...500VAC.
- Frecuencia nominal 50/60Hz
- Tensión de alimentación auxiliar y de control 24VDC ±20%
- Corriente nominal le AC-3 y AC-53a: 2,4A o 7A
- Vida eléctrica: 50 millones de ciclos
- Vida mecánica: 15 millones de ciclos
- Capacidad salidas:
 - Salida de relé de alarma con contacto comutado: 3A 230V AC15, 2A 24V DC13
 - Salidas digitales PNP: 24VDC 40mA máx
- Temperatura de funcionamiento: -25...+70°C (véase curva de reducción en el manual)
- Temperatura de almacenamiento: -25...+80°C
- Humedad relativa: 20...90% sin condensación
- Montaje en guía DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715)
- Grado de protección: IP20.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones: cULus.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-4-2, UL 60947-4-2, CSA C22.2 n° 60947-4-2. En las versiones ME...S..., la función STO está homologada Safety Integrity Level SIL3 según IEC/EN/BS 61508 y Performance Level "PL e" según ISO 13489.


Arrancadores directos

Con interruptor guardamotor termomagnético en caja aislante

M2P00911...

Código de pedido	Rango de ajuste disp. térmico	Características de empleo ($\leq 440V$)	Uds. de env.	Peso
	[A]	[A] [kW]	nº	[kg]
M2P009110A4	0,63-1	1 0,25	1	1,450
M2P009110A5	1-1,6	1,6 0,37-0,55	1	1,450
M2P009110A6	1,6-2,5	2,5 0,75	1	1,515
M2P009110A7	2,5-4	4 1,1-1,5	1	1,515
M2P009110A8	4-6,5	6,5 2,2-3	1	1,515
M2P009110A9	6,3-10	10 3-5	1	1,515
M2P009110B0	9-14	13 5,5	1	1,515

- El código de pedido se completa con el valor de tensión de la bobina del contactor (50/60Hz) o con el valor de la tensión seguido por 60 (60Hz). Las tensiones normalizadas son las siguientes:
 - AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V
 - AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 - 460 60 - 575 60 (V).
 Ejemplo: M2P00911400A8 (arrancador directo en caja tipo M2 con pulsadores de Marcha y Paro/Paro emergencia, contactor de 9A/AC3 alimentado a 400VAC 50/60Hz y con guardamotor 4...6,5A).

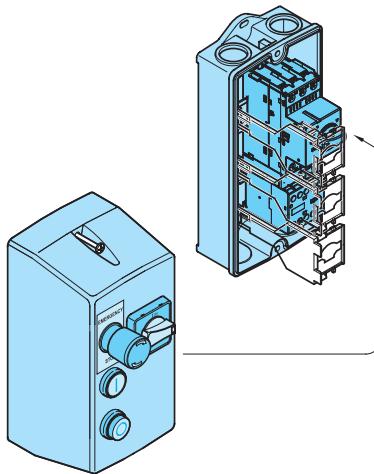**Características generales**

Ideales para realizar arranques en máquinas pequeñas. Sólida mecánica y con todas las funciones necesarias para el control de una máquina: marcha, paro, paro de emergencia, protección contra sobrecargas, protección de cortocircuito y seccionamiento con enclavamiento.

Características generales y operativas

Los arrancadores M2P00911... constan de una caja en policarbonato resistente a los rayos UV, de grado IP65, que contiene:

- un interruptor guardamotor termomagnético tipo SM1R... para la protección contra cortocircuitos y sobrecargas
- un contactor para la marcha y paro del motor
- 2 pulsadores para la marcha y paro
- un pulsador de seta para el paro de emergencia
- un mando rotativo enclavable para el corte, que controla el interruptor guardamotor, con función de embrague

Estos arrancadores de rápida y fácil instalación son ideales para el control del motor de pequeñas máquinas que no cuentan con un cuadro eléctrico de control.

La caja también puede contener otros productos adicionales como temporizadores, relés de nivel, relés de protección, etc.

Características de empleo

- Entrada cables: 2 agujeros troquelados PG13,5/M20 o PG16/M25 arriba y abajo de la caja
- Condiciones ambientales:
 - Temperatura de funcionamiento: -25...+60°C
 - Temperatura de almacenamiento: -40...+70°C
- Grado de protección: IEC IP65.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: EAC.
 Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1.

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE

Arrancadores estrella-triángulo

En configuración abierta



BFA009...BFA025

Código de pedido	Control motores trifásicos. Corriente de empleo máx. ($\leq 440V$)	Uds. de env.	Peso
[A]	nº	[kg]	

Arrancadores estrella-triángulo en configuración abierta con tiempo de arranque de hasta 12 seg. y máx. 30 maniobras/hora

BFA00970102	16	1	1,700
BFA01270102	22	1	1,700
BFA01870102	28	1	1,700
BFA02570102	35	1	1,800
BFA02670102	43	1	1,800
BFA03270102	50	1	1,900
BFA03870102	60	1	1,900
BFA05070102	85	1	5,200
BFA06570102	110	1	5,200
BFA0807010202	140	1	6,265
BFA09570102	160	1	6,900
BFA1157010202	195	1	7,500
BFA1507010202	225	1	7,500

Características de empleo

Potencias de motores normalizadas

230V [kW]	400V [kW]	440V [kW]	500V [kW]
--------------	--------------	--------------	--------------

4	7,5	7,5	7,5
5,5	11	11	11
7,5	15	11	11
11	18,5	18,5	22
11	22	22	25
15	25	25	25
15	30	30	30
25	45	45	59
30	55	55	75
45	75	75	90
45	90	90	110
55	110	110	132
75	132	132	160

4

Calibrado del relé térmico

Para su correcta elección, el calibrado tiene que equivaler al 58% de la corriente nominal motor (le).

Ejemplo: le=100A; 58% le=58A.

Calibrado a elegir: 46...65A

El relé se ajusta a 58A durante la puesta en servicio.

Componentes

Arrancadores	Contactores			Relé térmico	Temporizador	Bloques de contactos auxiliares para contactor de:			Conexiones
	Línea	Triángulo	Estrella			Línea	Triángulo	Estrella	
BFA00970	BF0910A	BF0901A	BF0910A	② RF38	TMST③	BFX1020	—	BFX1011	BFX3131
BFA01270	BF1210A	BF1201A	BF0910A	② RF38	TMST③	BFX1020	—	BFX1011	BFX3131
BFA01870	BF1810A	BF1801A	BF1210A	② RF38	TMST③	BFX1020	—	BFX1011	BFX3131
BFA02570	BF2510A	BF2501A	BF1810A	② RF38	TMST③	BFX1020	—	BFX1011	BFX3131
BFA02670	BF2600A	BF2600A	BF1810A	② RF38	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3232
BFA03270	BF3200A	BF3200A	BF2510A	② RF38	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3232
BFA03870	BF3800A	BF3800A	BF2510A	② RF38	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3232
BFA05070	BF5000A	BF5000A	BF3200A	② RF82	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3332
BFA06570	BF6500A	BF6500A	BF3200A	② RF82	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3332
BFA08070	BF8000A	BF8000A	BF5000A	② RF82	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3331
BFA09570	BF9500A	BF9500A	BF6500A	② RF110	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3432
BFA11570	BF11500A	BF11500A	BF8000A	② RF200	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3432
BFA15070	BF15000A	BF15000A	BF8000A	② RF200	TMST③	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3432

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: EAC.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1.

NOTA: Para potencias o tensiones superiores, o para arrancadores destinados a arranques pesados (ventiladores centrífugos, molinos, trituradores) o sea con tiempo de arranque superior a 12 s, contacte con nuestro servicio de Asistencia técnica (Tel. +39 035 4282422 - Email: service@LovatoElectric.com).

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE

En caja aislante



M3P...70... - M3PA70



M3P...73...

Código de pedido	Control motores trifásicos. Corriente de empleo máx ($\leq 440V$)	Uds. de env.	Peso
[A]	nº	[kg]	

Arrancadores estrella-triángulo en caja con tiempo de arranque de hasta 12 seg. y máx. 30 maniobras/hora. Con pulsadores Marcha - Paro/Rearme.

M3P00970102	16	1	3,540
M3P01270102	22	1	3,540
M3P01870102	28	1	3,540
M3P02570102	35	1	3,650
M3P02670102	43	1	3,650
M3P03270102	50	1	3,800
M3P03870102	60	1	3,800

Con interruptor seccionador, mando embrague rotativo GAX61 y pulsadores Marcha - Paro/Rearme.

M3P00973102	16	1	3,700
M3P01273102	22	1	3,700
M3P01873102	28	1	3,700
M3P02573102	35	1	3,800
M3P02673102	43	1	3,800
M3P03273102	50	1	4,300
M3P03873102	60	1	4,300

Caja para arrancador estrella-triángulo; incluye pulsadores Marcha y Paro/Rearme, placa metálica y guía guía DIN 35mm (IEC/EN/BS 60715).

M3PA70102	—	1	2,240
------------------	---	---	-------

① El código de pedido se completa con el valor de tensión de la bobina (50/60Hz) o con el valor de la tensión seguido por 60 (60Hz).

Las tensiones normalizadas son las siguientes:

- AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V
- AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 - 220 60 - 230 60 (V).

Ejemplo: MP300970024 (arrancador estrella-triángulo MP3009 alimentado a 24VAC 50/60Hz).

MP30097002460 (arrancador estrella-triángulo MP3009 alimentado a 24VAC 60Hz).

② El relé térmico tiene que comprarse aparte.

Para su correcta elección, el calibrado tiene que equivaler al 58% de la corriente nominal motor (le). Ejemplo: le = 10A; 58% le = 5,8A.

Calibrado a elegir: 4...6,5A = RF380650.

Para los códigos de pedido véase pág. 3-4.

③ Apto para tipos BFA...70.

④ TMST para tensión auxiliar 24...240VAC; TMSTA440 para tensión auxiliar 380...440VAC.

NOTA: Para potencias o tensiones superiores, o para arrancadores destinados a arranques pesados (ventiladores centrífugos, molinos, trituradores) o sea con tiempo de arranque superior a 12 s, contacte con nuestro servicio de Asistencia técnica (Tel. +39 035 4282422 - Email: service@LovatoElectric.com).

Características de empleo

Potencias de motores normalizadas

230V [kW]	400V [kW]	440V [kW]	500V [kW]
--------------	--------------	--------------	--------------

4	7,5	7,5	7,5
5,5	11	11	11
7,5	15	11	11
11	18,5	18,5	22
11	22	22	25
15	25	25	25
15	30	30	30

- Caja M3 de material ABS
- Entrada cables: paredes lisas a perforarse por el Cliente
- Condiciones ambientales:
 - Temperatura de funcionamiento: -25...+60°C
 - Temperatura de almacenamiento: -40...+70°C
- Grado de protección: IEC IP65 para M3P...; según UL Type 4/4X para tipos M3...UL.

Versiones especiales M3...

Además de las versiones estándar indicadas, hay versiones homologadas cULus de hasta 52A.

Añadir **UL** al final del código.


Ejemplo: M3PA70UL.

Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: UL Listed para EE.UU. y Canadá (E93602) como "Magnetic Motor Controllers - Enclosed starters" y "Enclosures" para los tipos M3...PUL.

Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.

Máximo espacio disponible con arrancador estrella-triángulo BFA...70... montado en caja aislante MBP...70/73

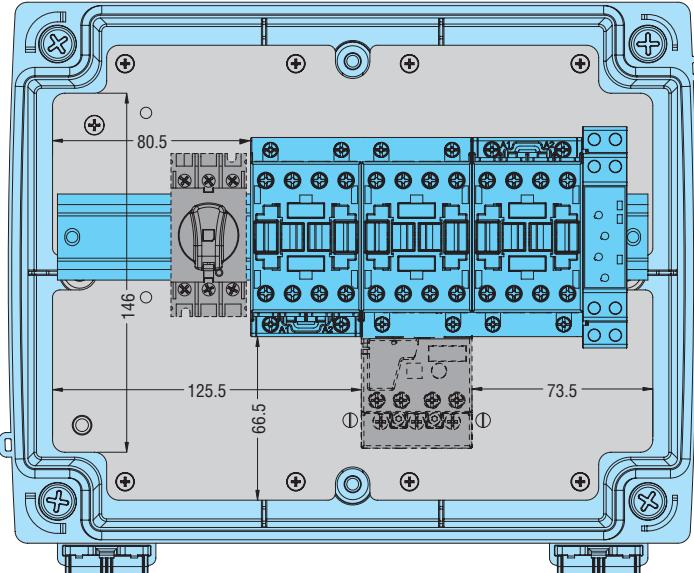

Componentes

Arrancadores	Caja	Contactores	Relé térmico ②	Tempori- zador	Bloques de contactos auxiliares para contactor de: Línea	Conexiones	Interruptor seccionador ⑤	Maneta ⑥	Varilla ⑥				
		Línea	Triángulo	Estrella									
M3P00970/73	M3PA70	BF0910A	BF0910A	RF38	TMST④	BFX1020	—	BFX1011	BFX1311	GA016A	GAX61	GAX7150	
M3P01270/73	M3PA70	BF1210A	BF1201A	BF0910A	RF38	TMST④	BFX1020	—	BFX1011	BFX1311	GA025A	GAX61	GAX7150
M3P01870/73	M3PA70	BF1810A	BF1801A	BF1210A	RF38	TMST④	BFX1020	—	BFX1011	BFX1311	GA032A	GAX61	GAX7150
M3P02570/73	M3PA70	BF2510A	BF2501A	BF1810A	RF38	TMST④	BFX1020	—	BFX1011	BFX1311	GA040A	GAX61	GAX7150
M3P02670/73	M3PA70	BF2600A	BF2600A	BF1810A	RF38	TMST④	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3232	GA063SA	GAX61	GAX7150
M3P03270/73	M3PA70	BF3200A	BF3200A	BF2510A	RF38	TMST④	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3232	GA063SA	GAX61	GAX7150
M3P03870/73	M3PA70	BF3800A	BF3800A	BF2510A	RF38	TMST④	BFX1020	BFX1011	BFX1011	BFX3232	GA063SA	GAX61	GAX7150

④ Para tipos M3P...73...

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE

Cajas aislantes vacías
Accesorios y recambios

Cajas



M...PA



M...RA



M...N



M2P00911

new

Accesorios y recambios



- ① Se compra aparte. Para seleccionar el contactor véase pág. 2-6.
- ② Se compra aparte. Para seleccionar el relé térmico véase de pág. 3-2 a 3-9.
- Para usar el relé térmico en el tipo M24N, contacte con nuestro servicio de Asistencia técnica (Tel. +39 035 4282422; email: service@LovatoElectric.com).
- ③ Con placa metálica MX31.
- ④ Con placa metálica MX30.
- ⑤ Para instalar pulsadores, selectores u otros accesorios de mando, servirse de la serie **Platinum** y montar los contactos correspondientes directamente en la tapa, con la base de fijación LPXAU120. Véase Capítulo 8.
- ⑥ El interruptor guardamotor SM1R ofrece las siguientes funciones: protección contra sobrecargas, protección contra cortocircuitos y desconexión.

Código de pedido	Contactor ①	Relé térmico ②	Grado de protec.	Uds.	Peso
				nº	[kg]

Cajas con pulsadores Marcha y Paro/Rarme.

M0PA	BG06, BG09, BG12	RF9	IP65	1	0,490
M1PA	BF09A, BF12A, BF18A	RF38	IP65	1	0,545
M2PA	BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A	RF38	IP65	1	0,715
M25PA③	BF26A, BF32A, BF38A	RF38	IP65	1	0,990
M3PA④	BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A	RF82	IP65	1	1,900

Cajas con pulsador Rarme.

M0RA	BG06, BG09, BG12	RF9	IP65	1	0,445
M1RA	BF09A, BF12A, BF18A	RF38	IP65	1	0,500
M2RA	BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A	RF38	IP65	1	0,670
M25RA③	BF26A, BF32A, BF38A	RF38	IP65	1	0,970
M3RA④	BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A	RF82	IP65	1	1,850

Cajas sin pulsadores exteriores.

M0N	BG06, BG09, BG12	RFA9	IP65	1	0,405
M1N	BF09A, BF12A, BF18A	RF38	IP65	1	0,460
M2N	BF09A, BF12A, BF18A, BF25A, BF26A, BF32A	RF38	IP65	1	0,640
M24N⑤⑥	BG06...BG12, BF09A...BF25A	②	IP65	1	0,625
M25N⑦	BF09A, BF12A, BF18A, BF26A, BF32A, BF38A	RF38	IP65	1	0,940
M3N	BF40A, BF50A, BF65A, BF80A, BF94A	RF82	IP65	1	1,800

Cajas con pulsadores de Marcha, Paro, Paro de emergencia y mando para accionar el interruptor guardamotor.

M2P00911	BG06, BG09, BG12	SM1R ⑧	IP65	1	0,950
-----------------	------------------	--------	------	---	-------

Características generales

Cajas M0..., M1..., M2..., M25... y M3...UL en policarbonato resistente a los rayos UV.
Caja M3 de material ABS.

Características de empleo

Caja tipo	Corriente de empleo máx (≤440V)
M0...	12
M1...	18
M2...	32
M2P00911	13
M24N	38
M25...	38
M3...	80

Características generales

Las cajas se suministran con los accesorios:

Accesarios	Descripción	tipo	Caja tipo							
			M0PA	M1PA	M2PA	M25PA	M0RA	M1RA	M2RA	M25RA
Soporte contacto	MX20P	1								
	MX21P			1	1	1				
Pulsadores:	LPCB1176						1	1	1	1
- Paro/Rarme	LPCB2104	1	1	1	1					
- Marcha	LPCB1113	1	1	1	1					
Contacto para pulsador Marcha	LPXC10	1	1	1	1					
Extensión pulsador	MX10P	1					1			
Paro/Rarme	MX11P			1				1		
Tapa p/agujeros no utilizados	LPXA130						1	1	1	1

- Caja M2P00911: pulsadores de Marcha, Paro y Paro de emergencia, con respectivos contactos. Mando giratorio guardamotor y conexión rígida guardamotor-contactor
- Caja M3PA: 2 pulsadores Marcha y Paro/Rarme y 1 placa de base
- Caja M3RA: 1 pulsador de Rarme y 1 placa de base
- Caja M3N: vacía, sin placa de base MX30 (pedir aparte) y accesorios.

Las cajas pueden contener los siguientes dispositivos:

- M0 = BG... con/sin RF9
- M1 = BF09A-BF12A-BF18A con/sin RF38
- M2 = BF25A-BF26A-BF32A y teleinversores BFA...42 con/sin RF38
- M2P00911 = SM1... con BG...
- M24N = BG... BF09A...BF25A, teleinversores BFA...42, BGR..., BGT..., teleconmutadores BGC... - todos sin relé
- M25 = BF26...BF38, teleinversores BFA...42, BGR..., BGT..., teleconmutadores BGC... - todos con/sin relé
- M3 = BF40...BF94 - teleinversores - teleconmutadores.

Características de empleo

- Entrada cables:
 - M0/M1/M2... - 2 agujeros troquelados para PG13,5/M20 arriba y abajo
 - M24N/M25... - 2 agujeros troquelados para PG16/M25-PG29/M32 arriba y abajo
 - M3... - paredes lisas a perforarse por el Cliente.
- Condiciones ambientales:
 - Temperatura de empleo/almacenamiento: -25...+60°C/-40...+70°C
 - Grado de protección: IEC IP65 para todos los productos; según UL Type 4/4X para tipos M0/M1/M2/M24N/M25... y M3...UL.

Versiones especiales M3...

Además de las versiones estándar hay disponibles cajas homologadas cULus para el control de motores de hasta 52A. Estos tipos incluyen siempre la placa MX30 y los terminales de tierra y neutro.

Añadir UL al final del código. P. ej. M3NUL.


Homologaciones y conformidad

Homologaciones obtenidas: EAC para todos los tipos; para M3NUL UL Listed para EE.UU. y Canadá (cULus - E300050) como "Industrial control panels"; para M0/M1/M2PA/RA/N y los otros tipos M3...UL, UL Listed para EE.UU. y Canadá (cULus - E93602) como "Magnetic motor controllers as Polymeric enclosures" y CSA certificados para Canadá y EE.UU. (cCSAus - 94157) como "Non-metallic enclosures". Conforme con normas: IEC/EN/BS 60947-1, IEC/EN/BS 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 n° 60947-1, CSA C22.2 n° 60947-4-1.


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE


CAJA M...PA

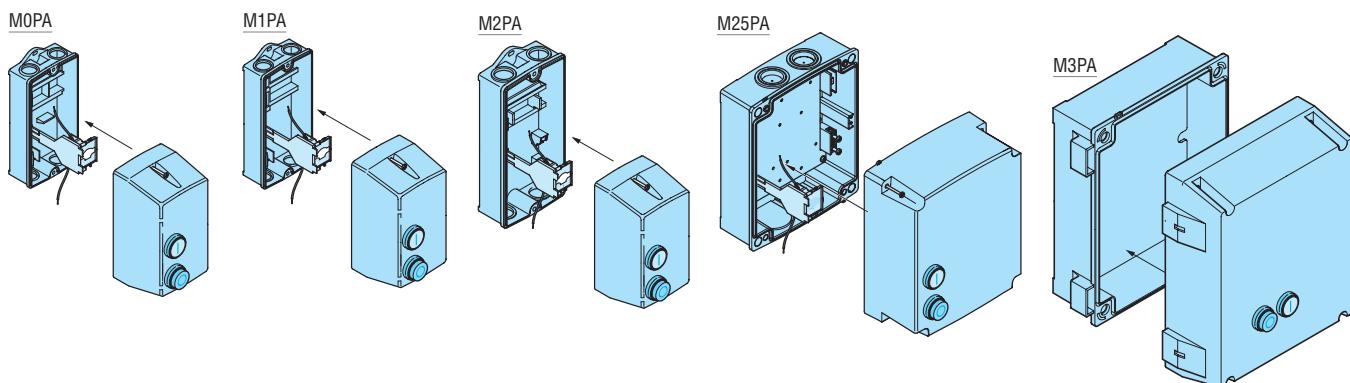


CAJA M...RA

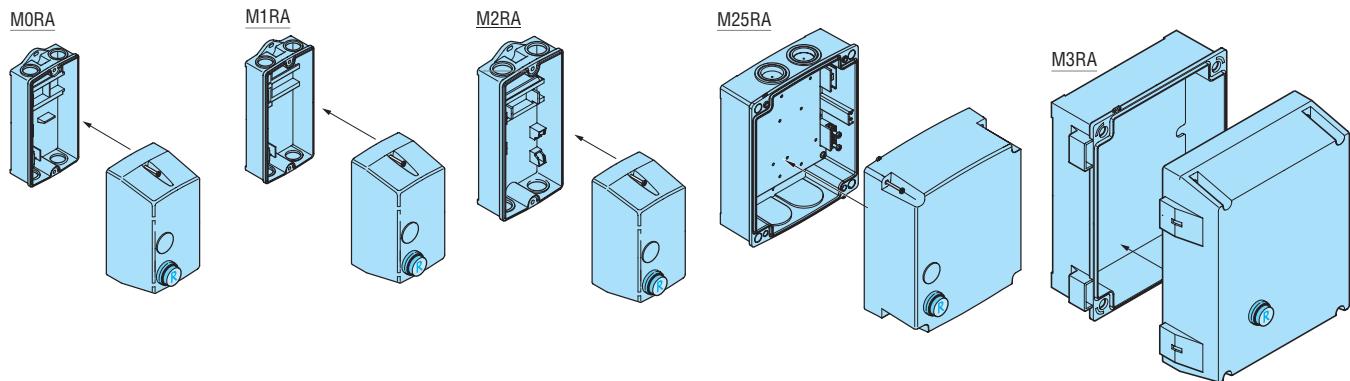


CAJA M...N

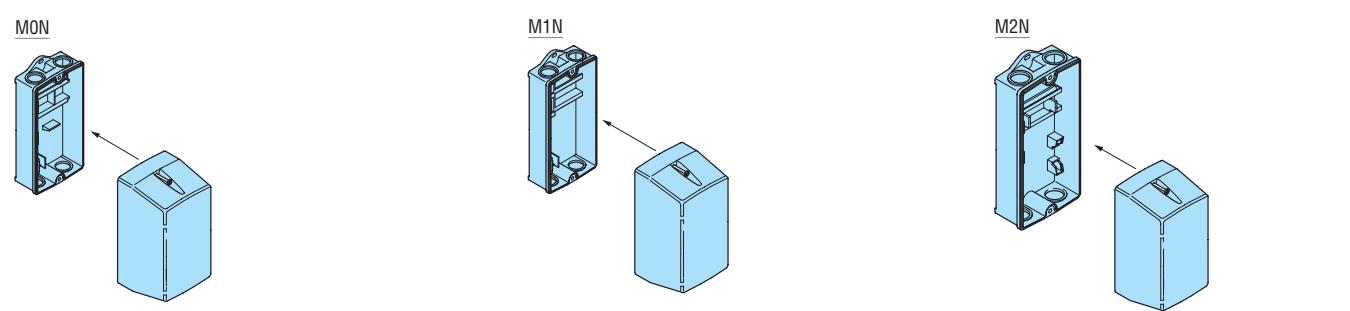


M24N

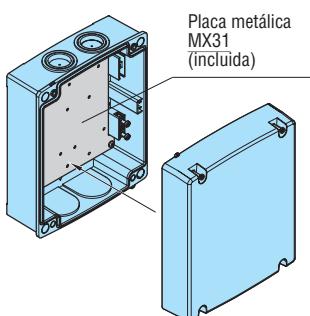

M25N

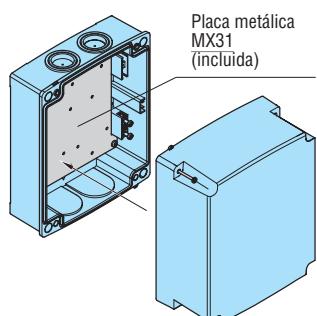

M3N

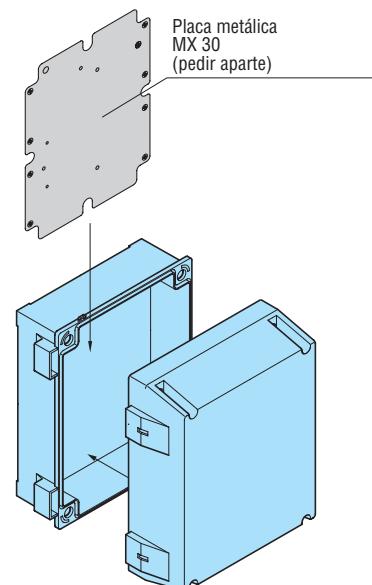

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos


Arrancadores directos

ÍNDICE

 Lovato
electric

4


EN CAJA M...P...

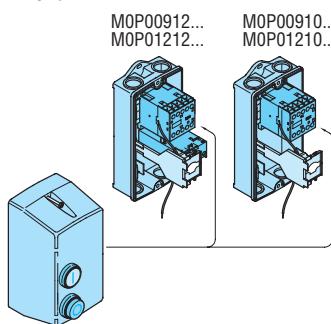

M1P00912...
M1P01812...
M1P00910...
M1P01810...

M2P02512...
M2P03212...
M2P02510...
M2P03210...


EN CAJA M...R...

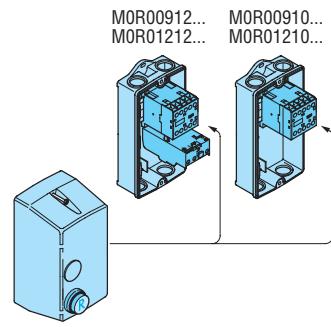

M1R00912...
M1R01812...
M1R00910...
M1R01810...

M2R02512...
M2R03212...
M2R02510...
M2R03210...


EN CAJA M25...

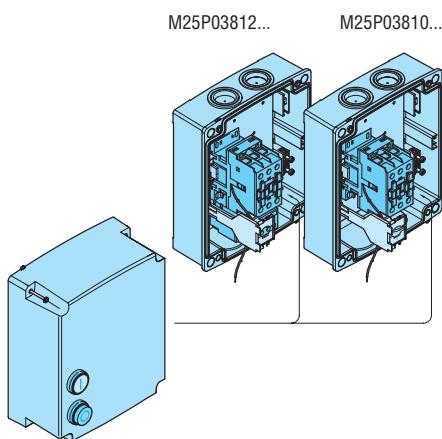

M25R03812...
M25R03810...

M2P00911...

EN CAJA M3...

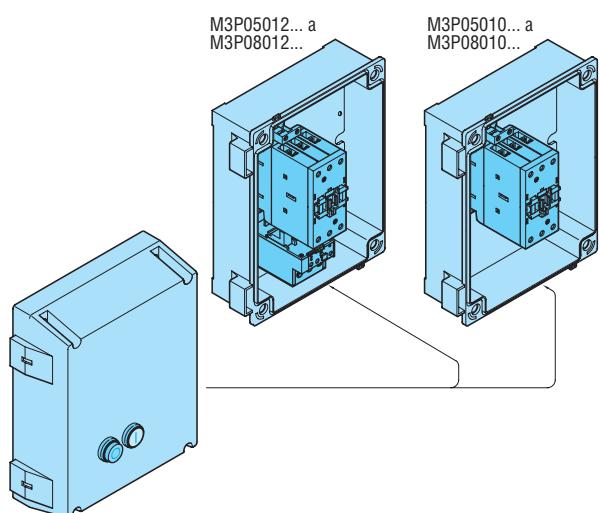

M3R05012... a
M3R08012...

M3R05010... a
M3R08010...

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE

Arrancadores directos Accesorios y recambios

Máxima modularidad arrancadores en caja

M0... y M1...

Para las combinaciones de los arrancadores electromecánicos con los bloques adicionales, consulte nuestro servicio de Asistencia técnica (Tel. +39 035 4282422; email: service@LovatoElectric.com).

Las tapas de las cajas pueden equiparse con varios tipos de accionadores y pilotos como se indica a continuación.

1) Posición superior n.º 1.

En esta posición la tapa tiene que ser perforada (22,5mm de diámetro) por el usuario y pueden montarse pilotos LPL... o LPM... .

También pueden montarse los zumbadores LPCS...

Para montar los pilotos LPL... es necesario pedir también el soporte MX20P (para M0) o MX21P (para M1) en el que se enganchan los elementos de LED. Los tipos LPL..., LPM... y LPCZS... no requieren accesorios.


2) Posición intermedia n.º 2.

Según la versión de la caja, aquí hay un pulsador de marcha o una tapa que cierra el agujero de 22,5mm. Pueden montarse varios tipos de accionadores **PLatinum** (pulsadores engrasados, salientes, selectores, luces piloto, etc.) de la serie plástica, como se especifica en el dibujo. Para montar los accionadores es necesario pedir el soporte

MX20P (para M0) o MX21P (para M1) en el que se enganchan las piezas de contacto y de LED. Los tipos LPL..., LPM... y LPCZS... no requieren accesorios.

3) Posición inferior n.º 3.

En esta posición todas las cajas, a excepción de las que no tienen pulsadores, presentan el pulsador de PARO / REARME, que acciona el relé térmico mediante un actuador mecánico. En ciertas aplicaciones sin relé térmico, es posible retirar este pulsador y cerrar el agujero con la tapa LPXA130.

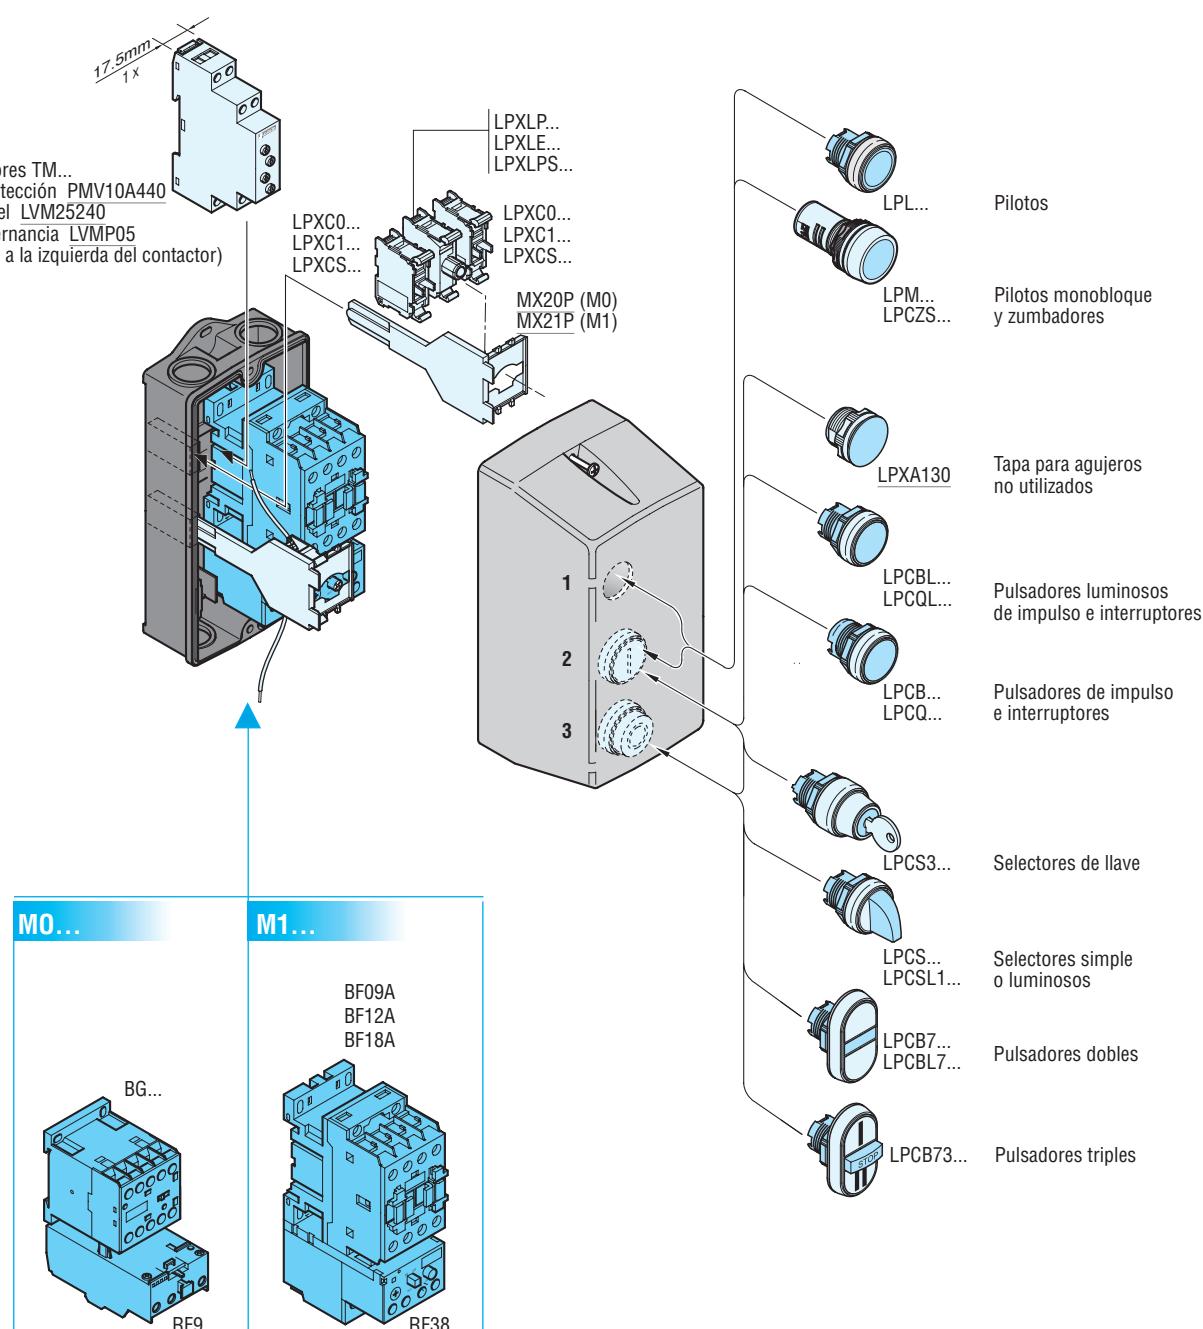

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE
Arrancadores
Accesorios y recambios

Máxima modularidad arrancadores en caja M2...

Para las combinaciones de los arrancadores electromecánicos con los bloques adicionales, consulte nuestro servicio de Asistencia técnica (Tel. +39 035 428242; email: service@LovatoElectric.com).

Las tapas de las cajas pueden equiparse con varios tipos de accionadores y pilotos como se indica a continuación.

1) Posición superior n.º 1.

En esta posición la tapa tiene que ser perforada (22,5mm de diámetro) por el usuario y pueden montarse pilotos LPL... o LPM...

También pueden montarse los zumbadores LPCZS...

Para montar los pilotos LPL... es necesario pedir también el soporte MX21P en el que se enganchan los elementos de LED. Los tipos LPL..., LPM... y LPCZS... no requieren accesorios.

2) Posición intermedia n.º 2.

Según la versión de la caja, aquí hay un pulsador de marcha o una tapa que cierra el agujero de 22,5mm. Pueden montarse varios tipos de accionadores (pulsadores engrasados, salientes, selectores, luces piloto, etc.) de la serie plástica, como se especifica en el dibujo. Para montar los accionadores es necesario pedir el soporte MX21P en el que se enganchan las piezas de contacto y de LED. Los tipos LPL..., LPM... y LPCZS... no requieren accesorios.


3) Posición inferior n.º 3.

En esta posición hay un pulsador de PARO / REARME que acciona el relé térmico mediante un actuador mecánico. En ciertas aplicaciones sin relé térmico, es

posible retirar este pulsador y cerrar el agujero con la tapa LPXA130. En esta posición pueden montarse varios tipos de accionadores PLatinum (pulsadores engrasados, salientes, selectores, luces piloto, etc.) de la serie plástica, como se especifica en el dibujo. Para montar los accionadores es necesario pedir el soporte MX21P en el que se enganchan las piezas de contacto y de LED. Los tipos LPL..., LPM... y LPCZS... no requieren accesorios.

4) Posición superior n.º 4.

En esta posición la tapa tiene que ser perforada (22,5mm de diámetro) por el usuario para poder montar el interruptor seccional.

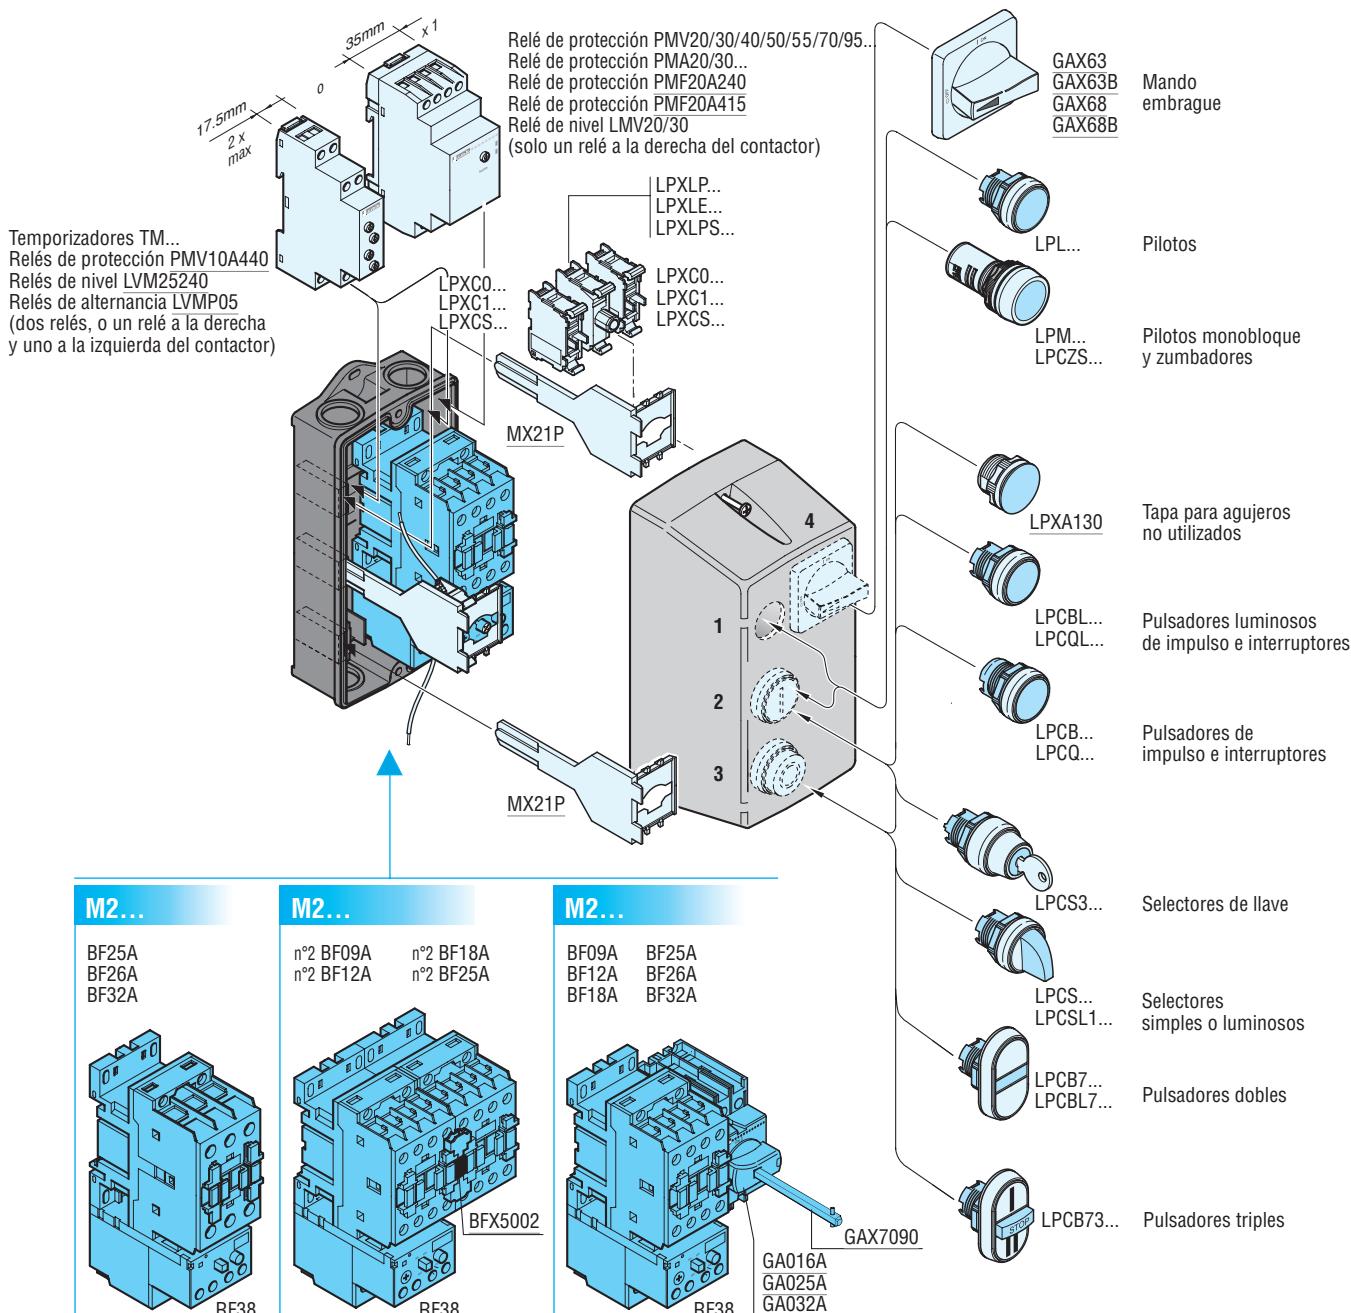

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE

Máxima modularidad arrancadores en caja M24N

Además del arrancador directo o teleinversor, es posible combinar varios componentes electromecánicos. La tapa de la caja M24N puede utilizarse por completo para la colocación de pulsadores, instrumentos de medición e interruptores seccionadores del tipo GA016A...GA040A y GA063SA. En el frontal del contactor serie BF (en AC) no es posible montar contactos auxiliares u otros accesorios adicionales, sino solo en posición lateral rebajada.


Pueden usarse también pulsadores, selectores y otros accesorios de control de la serie plástica montando los respectivos contactos directamente en la tapa, con la ayuda de la base de fijación LPXAU120; véase Capítulo 8.

Placa metálica interna MX31 incluida.

Los agujeros de fijación a la pared y los **tornillos** cautivos que cierran la tapa quedan **fuera** de las juntas de estanqueidad, lo cual garantiza la protección de la caja contra la penetración de líquidos (IPX5 IEC y Type 4X UL).




La tapa tiene grabadas en su interior algunas marcas señaladas con letras y números. Esta **cuadrícula** permite localizar rápidamente los puntos exactos de perforación para la colocación de los pulsadores, selectores o pilotos.

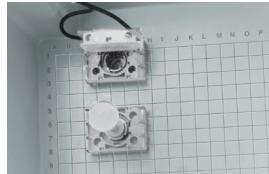




Los **nervios** en la base facilitan la fijación de guías DIN, placas metálicas y placas electrónicas.



Un sistema de **precinto de seguridad** une la tapa con la base para evitar su apertura y manipulación por terceros.

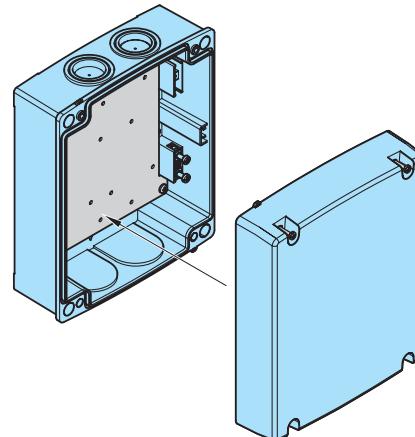


Espacios disponibles para la colocación de otros componentes eléctricos

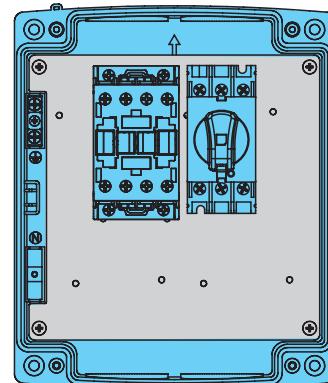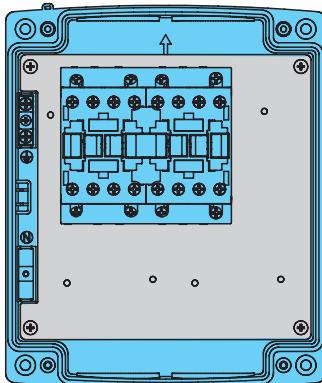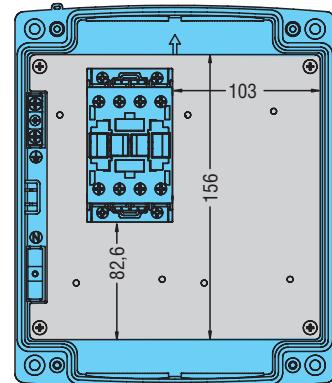


M24N

BG06
BG09
BG12
sin relé

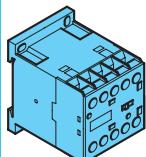



M24N

BF09A..BF25A
sin relé

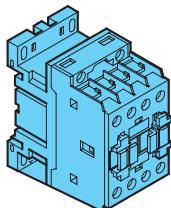


M24N

BGR... - BGT... - BGC... sin relé
nº 2 BF09A nº 2 BF12A
nº 2 BF18A nº 2 BF25A
Todos sin relé
BFA...42 sin relé

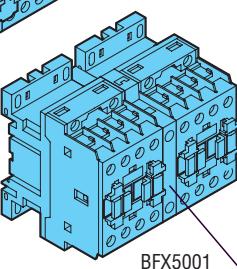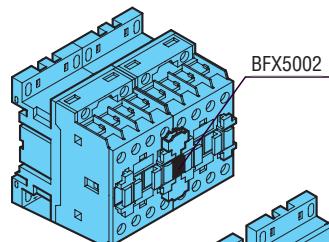

M24N

BF09A BF12A
BF18A BF25A
con GA016A...GA040A y GA063SA

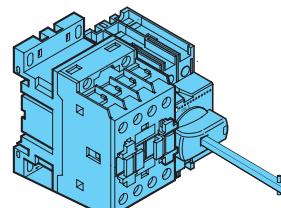

ÍNDICE

Máxima modularidad arrancadores en caja M25...

Además del arrancador directo o teleinversor, es posible combinar varios componentes electromecánicos. La tapa de la caja M25... puede utilizarse por completo para la colocación de pulsadores, selectores, instrumentos de medición e interruptores seccionadores del tipo GA016A...GA040A y GA063SA. Es posible montar eventuales contactos auxiliares u otros accesorios adicionales en el frontal del contactor serie BF (en AC o DC) o en posición lateral rebajada.


Pueden usarse también pulsadores, selectores y otros accesorios de control de la serie plástica montando los respectivos contactos directamente en la tapa, con la ayuda de la base de fijación LPXAU120; véase Capítulo 8.

Placa metálica interna MX31 incluida.

Los agujeros de fijación a la pared y los tornillos prisioneros que cierran la tapa quedan fuera de las juntas de estanqueidad, lo cual garantiza la protección de la caja contra la penetración de líquidos (IPX5 IEC y Type 4X UL).




La tapa tiene grabadas en su interior algunas marcas señaladas con letras y números. Esta **cuadrícula** permite localizar rápidamente los puntos exactos de perforación para la colocación de los pulsadores, selectores o pilotos.

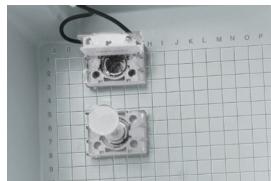




Los **nervios** en la base facilitan la fijación de guías DIN, placas metálicas y placas electrónicas.



Un sistema de **precinto de seguridad** une la tapa con la base para evitar su apertura y manipulación por terceros.

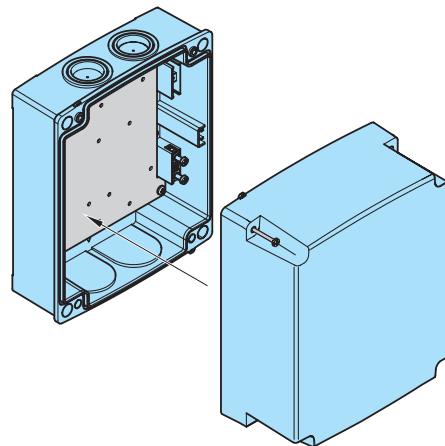


Espacios disponibles para la colocación de otros componentes eléctricos

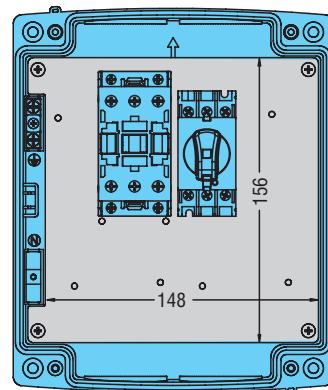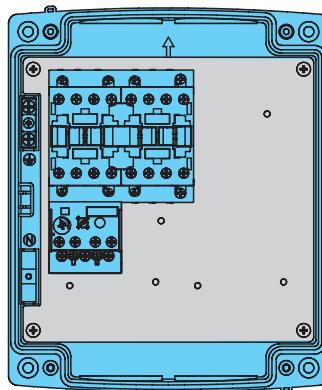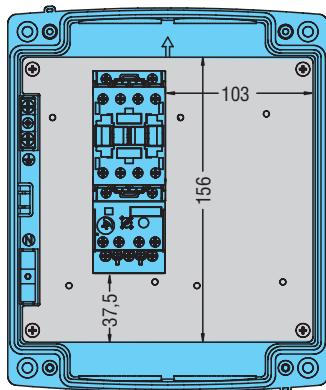

M25...


BF38

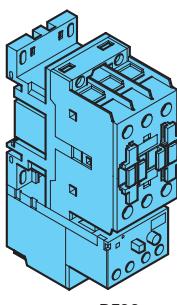

RF38...

M25...


BF26 - BF32

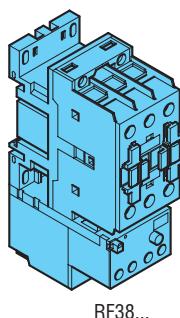

RF38...

M25...


BGR... - BGT... - BGC con/sin RF9
n° 2 BF26 n° 2 BF32
n° 2 BF38 con/sin RF38
BFA...42 con/sin RF38

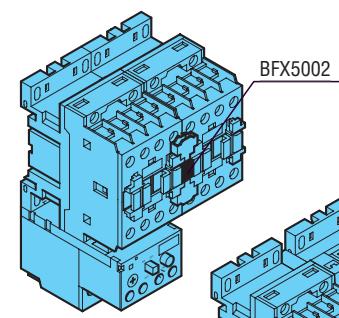

RF38...

M25...

BF09 BF12 BF18
BF26 BF32 BF38
con GA016A...GA040A y GA063SA

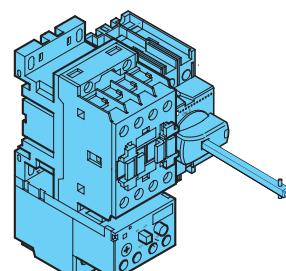

BF09A...BF38A con
BFX5001

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE

Máxima modularidad arrancadores en caja M3...

Además del arrancador directo o teleinversor, es posible realizar un arrancador estrella-tríangulo como se indica abajo a la derecha, combinando varios componentes electromecánicos. La tapa de la caja M3 puede utilizarse por completo para la colocación de pulsadores, instrumentos de medición y interruptores seccionadores del tipo GA16... GA125.

Placa metálica interna MX30 suministrada de serie con los tipos M3P... y M3R...; se pide aparte para el tipo M3N.

Las **bisagras** de la tapa la dejan enganchada a la base (apertura de libro) durante las operaciones de cableado.

La tapa se desengancha de la base mediante una simple presión en las **bisagras**.



Los agujeros de fijación a la pared y los **tornillos** cautivos que cierran la tapa quedan **frente** de las juntas de estanqueidad, lo cual garantiza la protección de la caja contra la penetración de líquidos (IPX5 IEC y Type 4X UL).



Un sistema de **precinto de seguridad** une la tapa con la base para evitar su apertura y manipulación por terceros.



La tapa tiene grabadas en su interior algunas marcas señaladas con letras y números.


Esta **cuadrícula** permite localizar rápidamente los puntos exactos de perforación para la colocación de los pulsadores, selectores o pilotos.




La **placa** metálica perforada MX30 suministrada de serie (excepto para M3N) permite el montaje rápido y exacto de los componentes.




Los **nervios** en la base facilitan la fijación de guías DIN, placas metálicas y placas electrónicas.

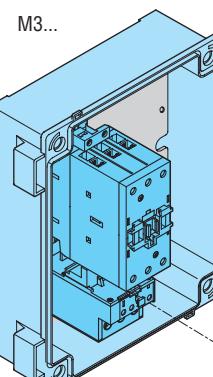

M3...
M3P05012...
M3P06512...
M3P08012...

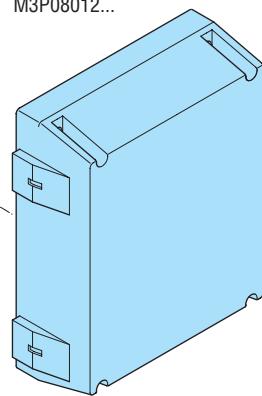


Espacios disponibles para la colocación de otros componentes eléctricos

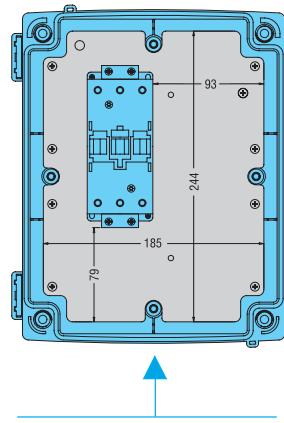


M3...

nº 1 BF40 nº 1 BF80
nº 1 BF50 nº 1 BF94
nº 1 BF65

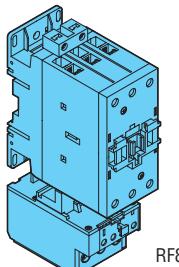


RF82

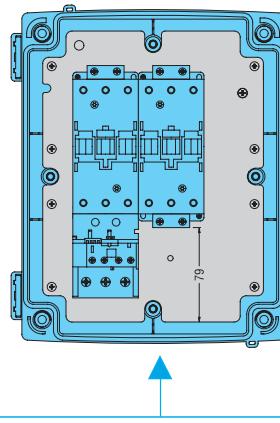


M3...

nº 2 BF40 nº 2 BF65 nº 2 BF94
nº 2 BF50 nº 2 BF80

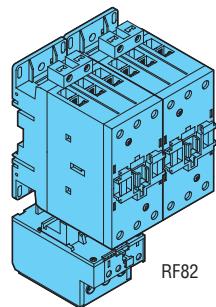


RF82

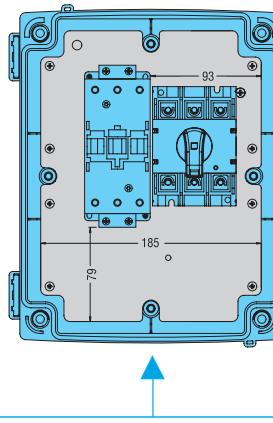


M3...

nº 1 BF40 nº 1 BF65 nº 1 BF94 + nº 1 GA...
nº 1 BF50 nº 1 BF80

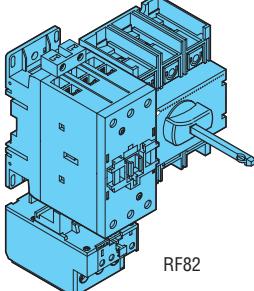


RF82

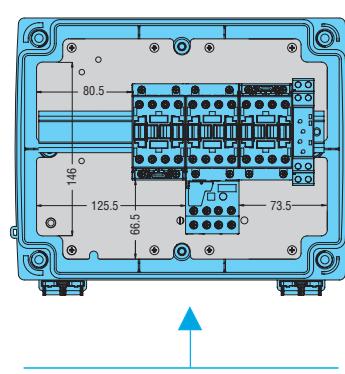

M3P...70

Configuración estrella-tríangulo con relé RF38, temporizador TMST y con los contactores:
BF09A BF12A BF18A
BF25A BF26A BF38A

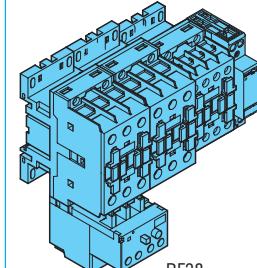

RF38


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE

Dimensiones [mm]


ARRANCADEOS ELECTRÓNICOS

ME...

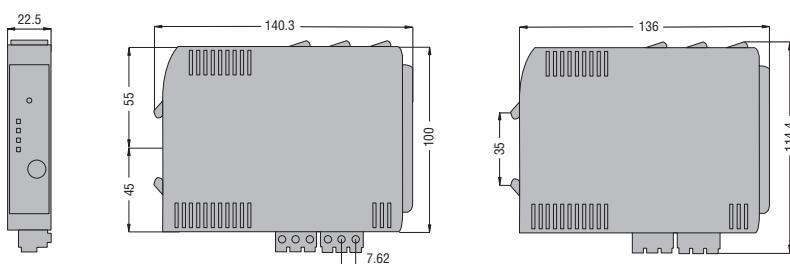


ARRANCADEOS DIRECTOS y CAJAS





M0

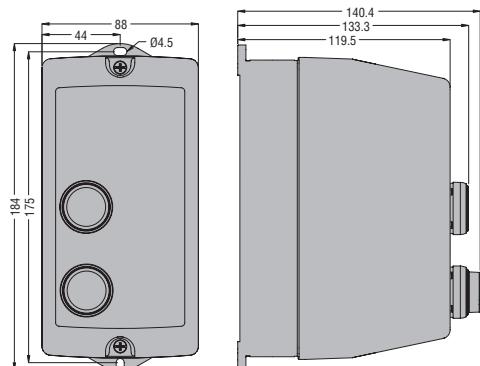

M1

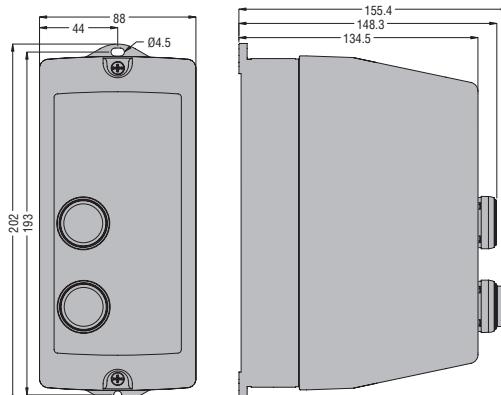


M2

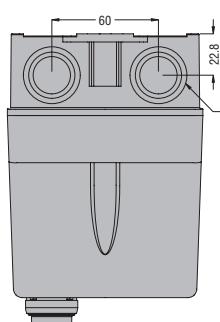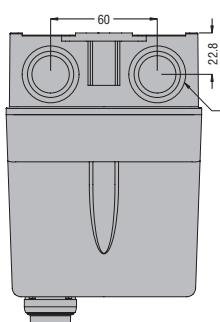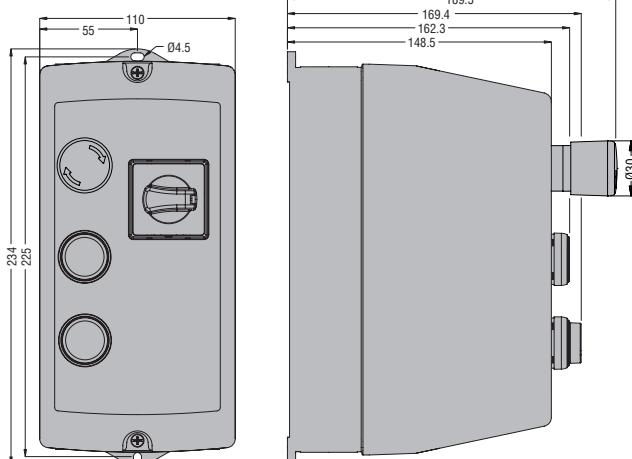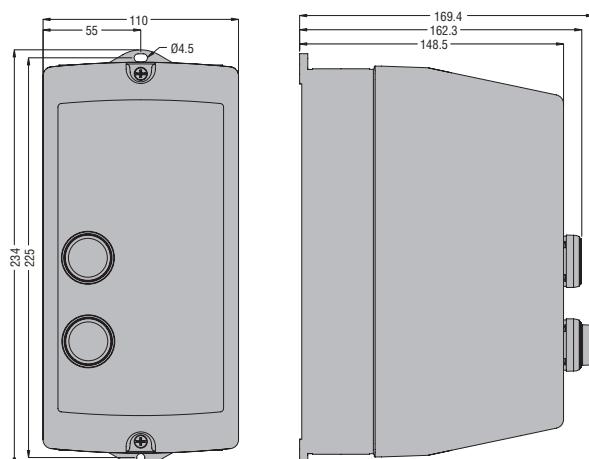



4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE Dimensiones [mm]


M24N

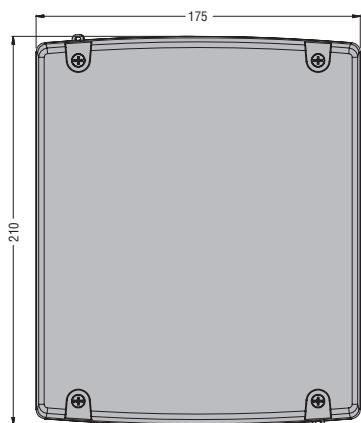


M25

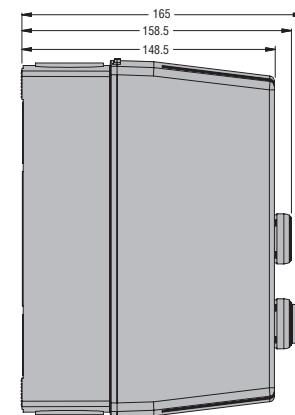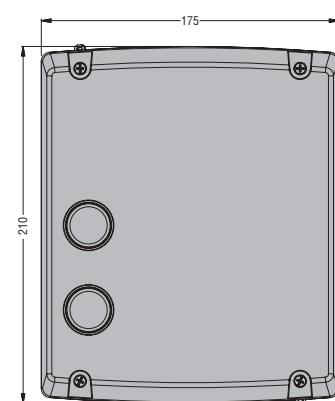


Agujero para fijación mural

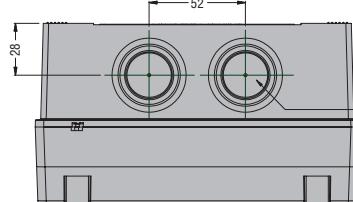



Agujero troquelado para
PG16 / M25
PG29 / M32
arriba y abajo

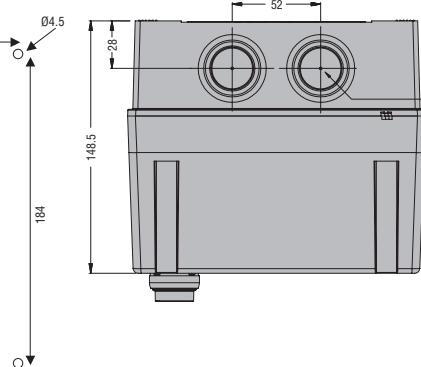


Agujero para fijación mural

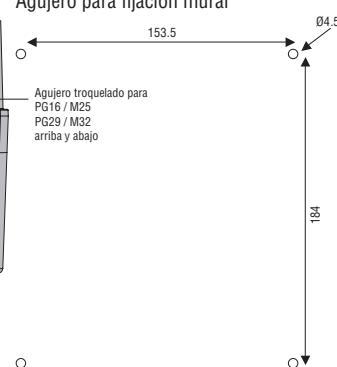

M3

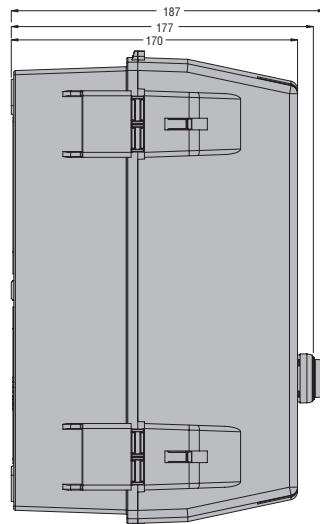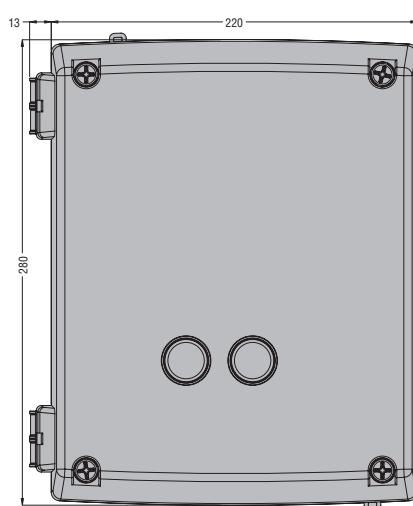

Agujero para fijación mural

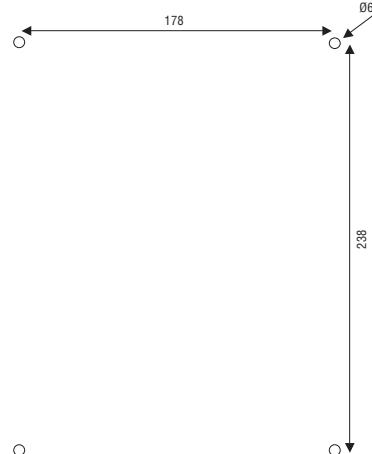


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE


Dimensiones [mm]

TELEINVERSORES 3 POLOS ENSAMBLADOS


BGR...

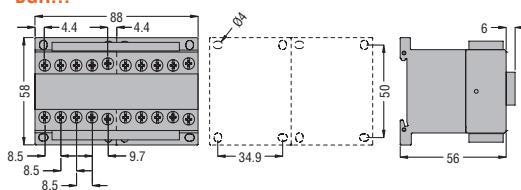


BGTP...

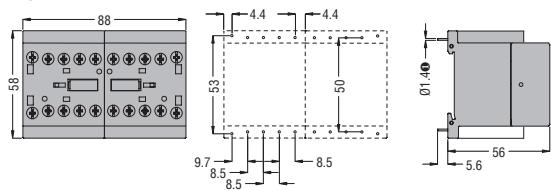

BGT...

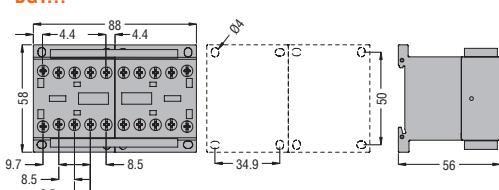


BFA...42

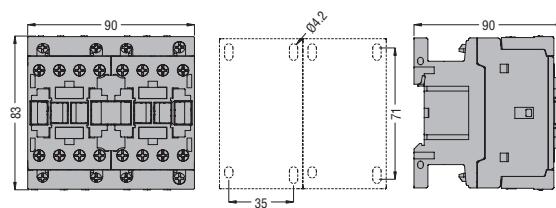


4

TELECOMUTADORES 4 POLOS ENSAMBLADOS


BGC09T4...

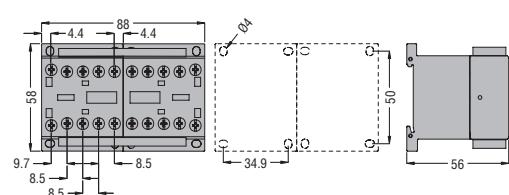


BFC18T4A230

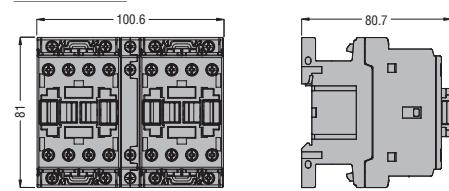


BFC38T4A230

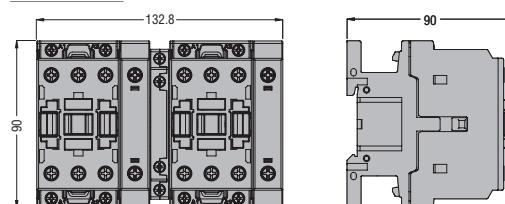

BFC80T4A230

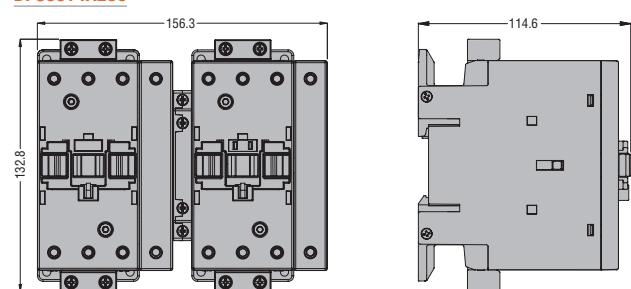

BFC95T4A230 - BFC150T4A230

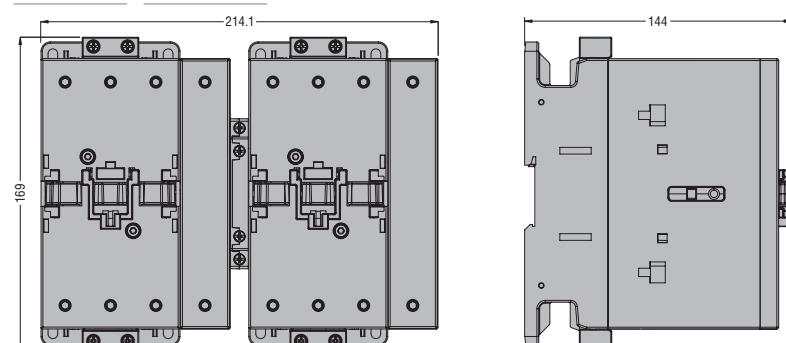


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE


ARRANCADEOS ESTRELLA-TRIÁNGULO EN CONFIGURACIÓN ABIERTA

BFA00970...BFA03870

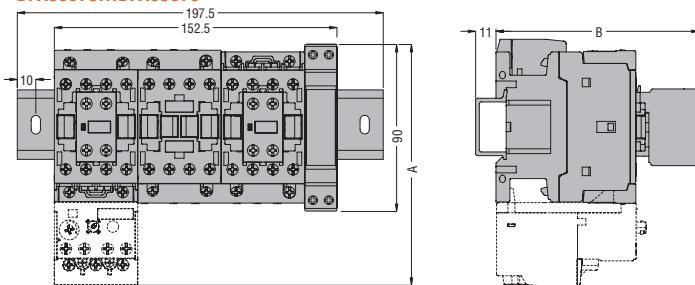


ARRANCADEO TIPO	A	B
BFA00970	130,5	109,5
BFA01270	130,5	109,5
BFA01870	130,5	109,5
BFA02570	130,5	109,5
BFA02670	135	119
BFA03270	135	119
BFA03870	135	119

BFA05070...BFA08070

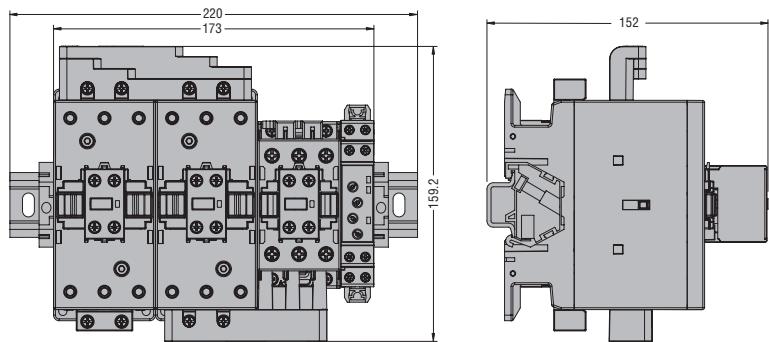

BFA09570...BFA15070


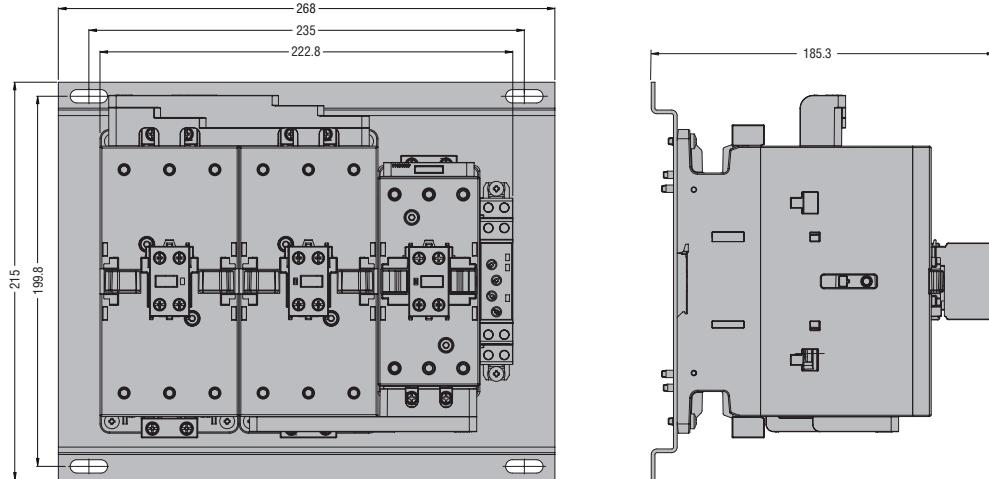


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos


ÍNDICE

Dimensiones [mm]



ARRANCAORES ESTRELLA-TRIÁNGULO EN CAJA AISLANTE Y CAJA
M3P...70 - M3PA70

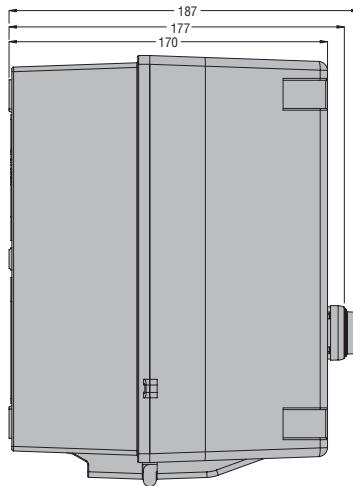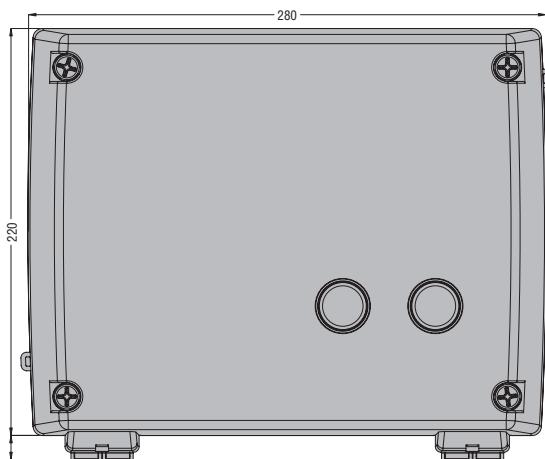


Agujero para fijación mural

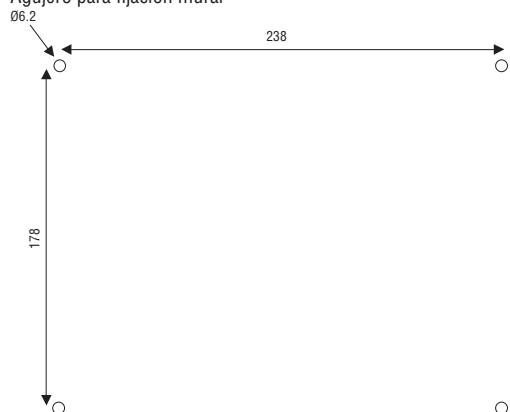

M3P...73

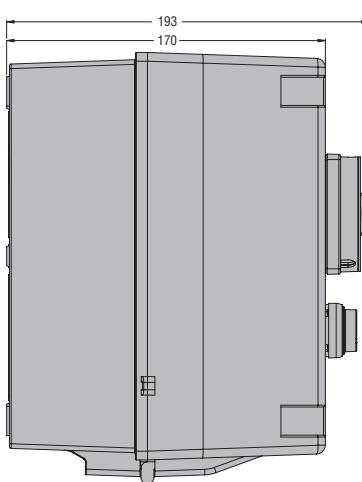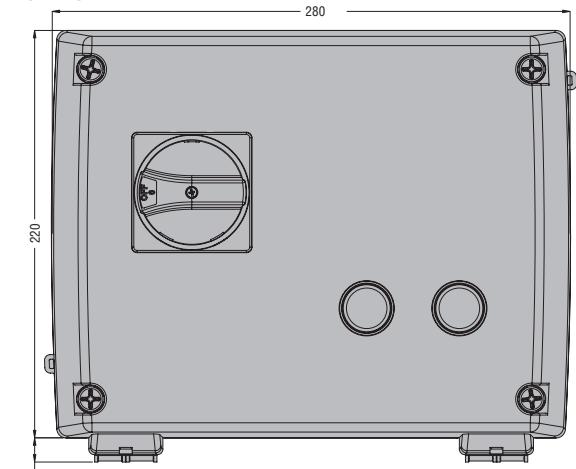

Agujero para fijación mural

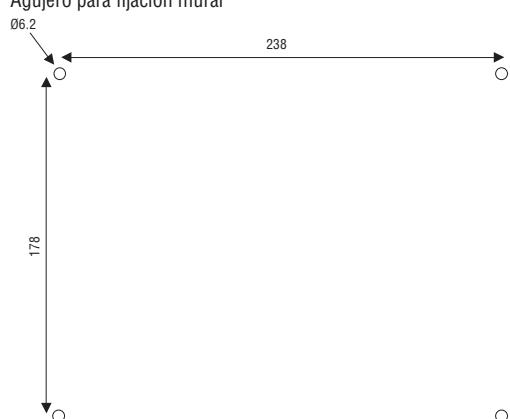


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE


ARRANCADEORES ELECTRÓNICOS

ME...


Esquema de conexión para motores trifásicos

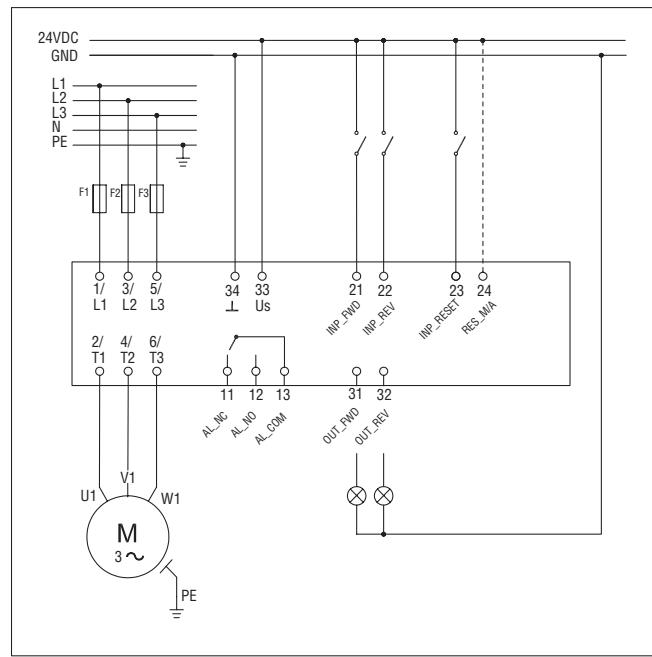


Esquema de conexión para motores monofásicos

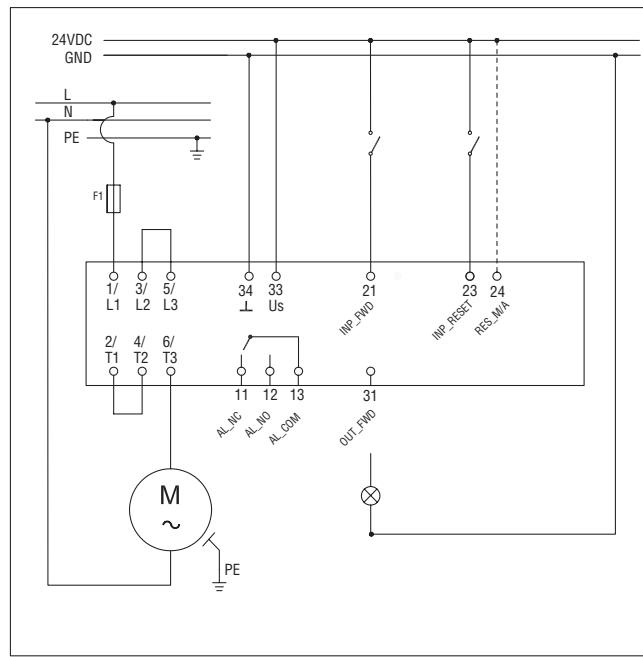

Esquema de conexión para motores trifásicos en aplicaciones Safety

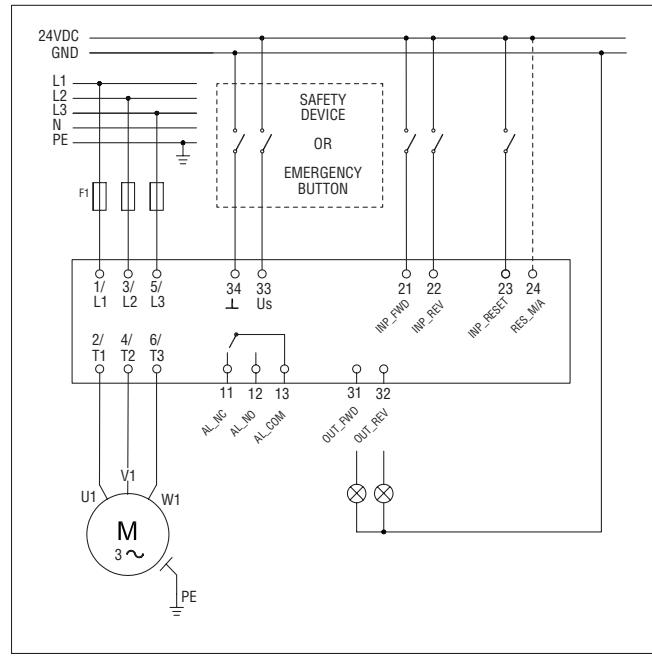

Esquema de conexión para motores monofásicos en aplicaciones Safety

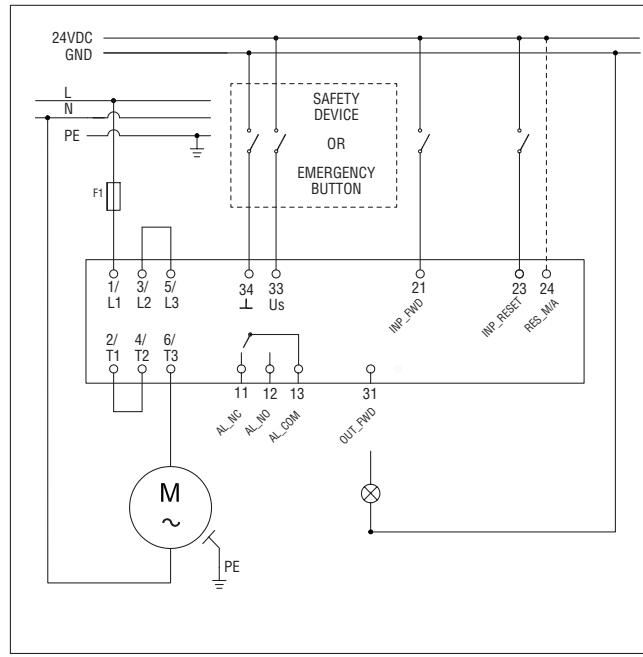


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE Esquemas eléctricos

ARRANCADEOS DIRECTOS EN CAJA AISLANTE

M...P


Esquema 1 - Mando con pulsadores frontales para motores trifásicos

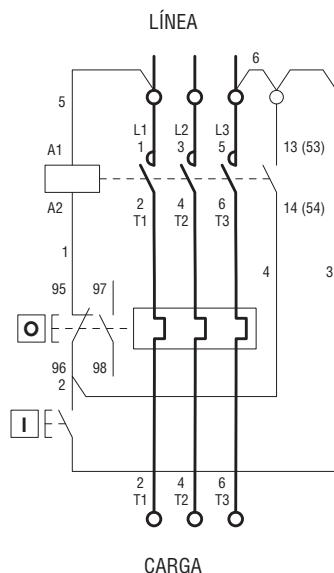

I = Start; O = Stop/Reset

M...R

Esquema 2 - Mando con pulsadores externos para motores trifásicos

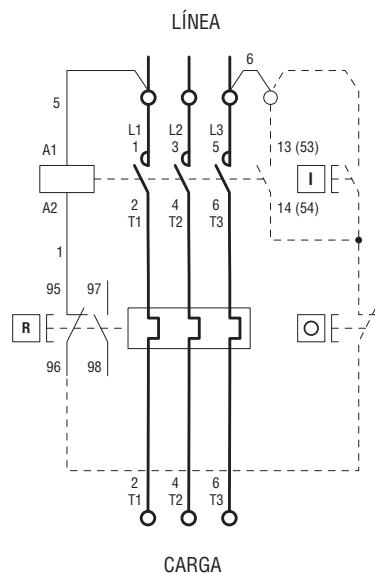

R = Reset; I = Start; O = Stop

ESQUEMA 2


El mando de dos conductores (ej. automatismo) se conecta entre el terminal 3 del contactor y el terminal 96 del relé térmico.

IMPORTANTE

- Para circuitos de mando con tensiones diferentes de la de red, desconectar los conductores 5 y 6 y conectar la línea auxiliar a los terminales A1 y 3.
- Para circuitos de mando entre fase y neutro de la línea trifásica, desconectar el conductor 5 y conectar el neutro en el terminal A1.
- RED MONOFÁSICA
En caso de línea y motor monofásico, el circuito principal debe efectuarse como se indica en el esquema 4.
- FUSIBLES
Si la instalación no llegara a contar con protecciones adecuadas es necesario montar una terna de fusibles antes del arrancador.


M2P00911...

Esquema 3 - Mando con pulsadores frontales y mando rotativo para motores trifásicos

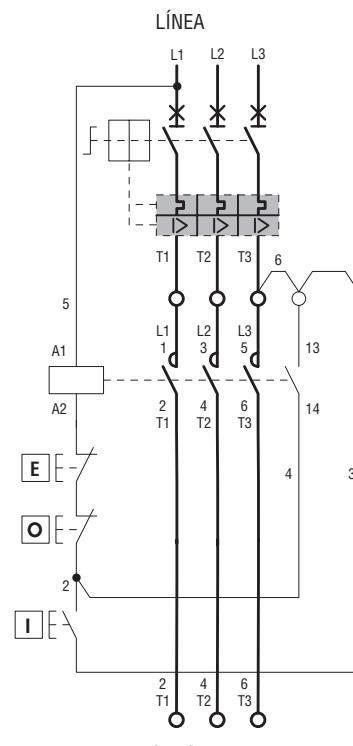

I = Start; O = Stop; E = Emergency Stop

Esquema 4 - Conexión de potencia para motores monofásicos

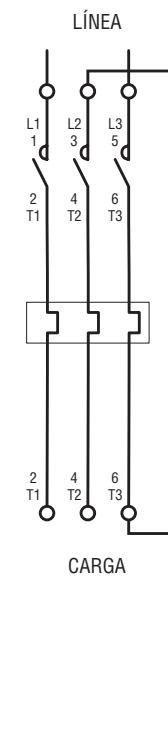


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos


ÍNDICE

TELEINVERSORES ENSAMBLADOS


BGR...

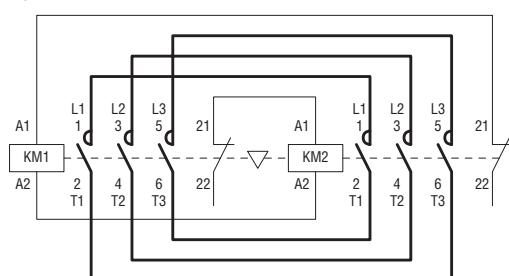


BGT...

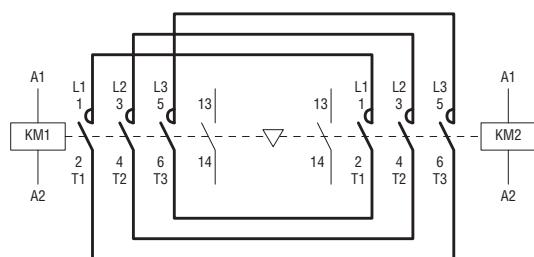

BFA...42

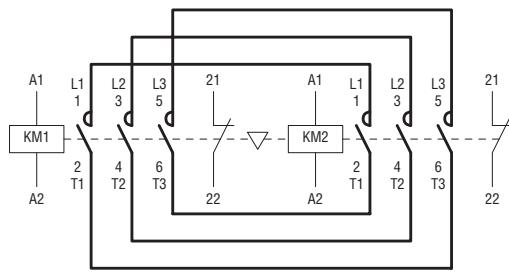


BGTP09...

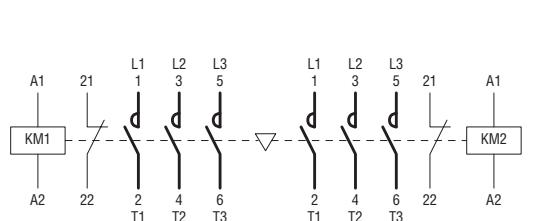


TELECOMUTADORES ENSAMBLADOS

BGC09...

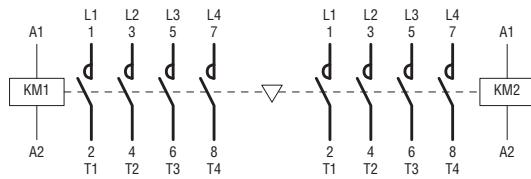


BFC...

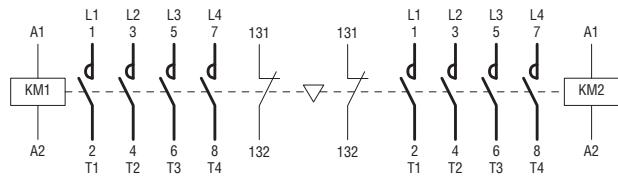


4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

ÍNDICE Esquemas eléctricos


ARRANCAORES ESTRELLA-TRIÁNGULO
BFA009...03870 - M3P009...03870

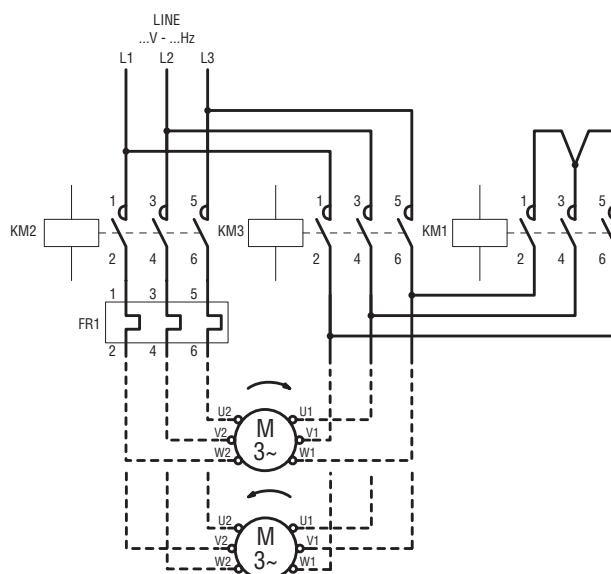



BFA00970... BFA02570
M3P00970...M3P02570

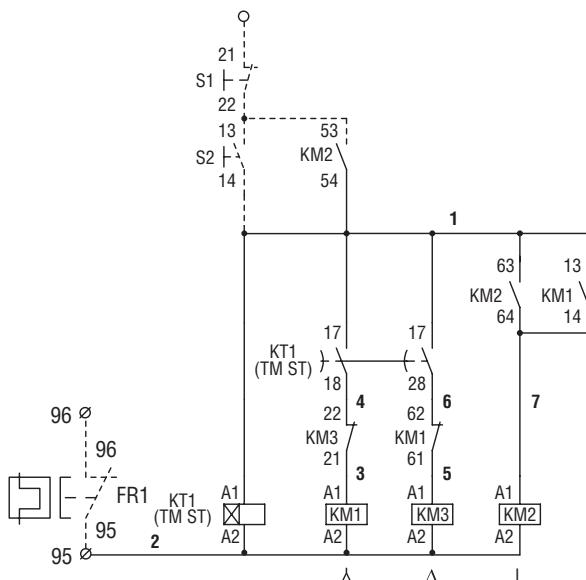

BFA2670...BFA03870
M3P02670...M3P03870

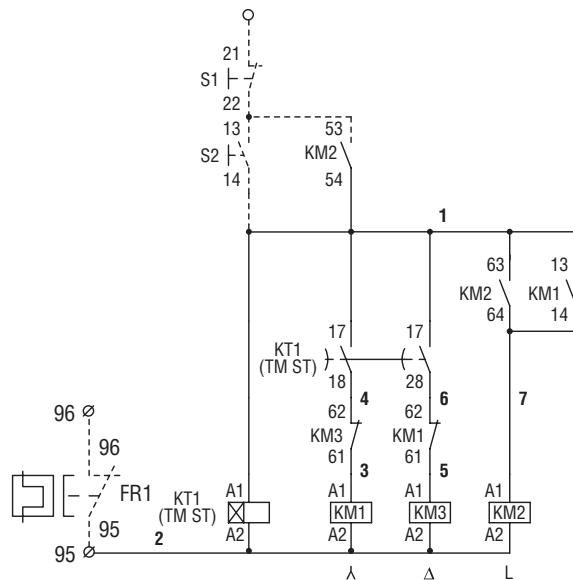

BFA050...BFA150

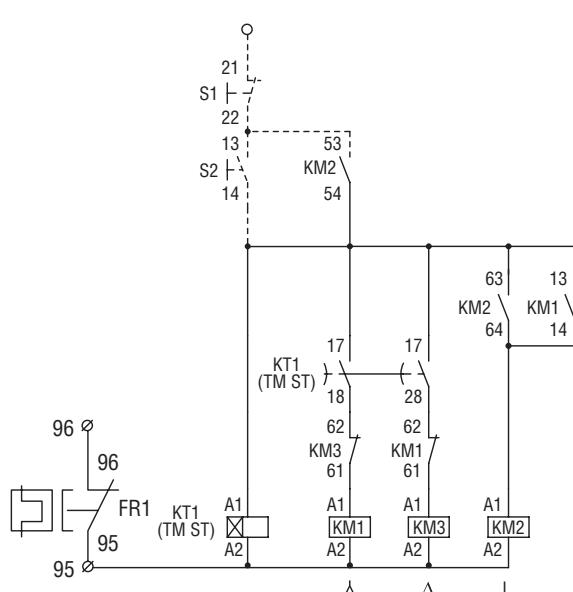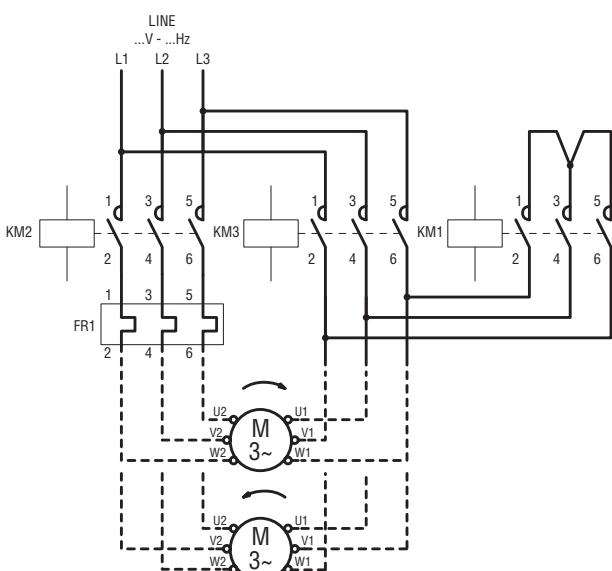

4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

Arrancadores directos

ÍNDICE

RATINGS PARA EE.UU. Y CANADÁ

Código p/arrancadores en caja aislante c/pulsadores de marcha y paro	Rango de ajuste relé térmico	POTENCIA MÁXIMA EN HP UL/CSA (según el calibrado del relé térmico)					
		Monofásico		Trifásico			
[A]	120V	240V	200V	240V	480V	600V	
MOP009121	0,6 - 1	-	-	-	½	½	
MOP009121V5	0,9 - 1,5	-	-	-	¾	¾	
MOP009122V3	1,4 - 2,3	-	-	½	1	1	
MOP0091233	2 - 3,3	-	¼	¾	1½	1½	2
MOP009125	3 - 5	-	½	1	1	3	3
MOP0091275	4,5 - 7,5	-	¾	1½	2	5	5
MOP0091210	6 - 10	½	1½	2	3	5	5
MOP0121215	9 - 15	½	1½	3	3	7½	10
M1P00912A4	0,63 - 1	-	-	-	-	½	
M1P00912A5	1 - 1,6	-	-	-	½	¾	
M1P00912A6	1,6 - 2,5	-	-	½	½	1	1½
M1P00912A7	2,5 - 4	-	-	¾	¾	2	3
M1P00912A8	4 - 6,5	¼	½	1	1½	3	5
M1P00912A9	6,3 - 10	½	1½	2	3	5	7½
M1P00912B0	9 - 14	¾	2	3	3	5	7½
M1P01212B0	9 - 14	1	2	5	5	7½	10
M1P01812B1	13 - 18	1	3	5	5	10	15
M2P02512B2	17 - 23	1½	3	5	7½	15	15
M2P02512B3	20 - 25	2	3	7½	7½	15	15
M2P02612B2	17 - 23	1½	3	5	7½	15	20
M2P02612B3	20 - 25	2	5	7½	7½	15	20
M2P02612B4	24 - 32	2	5	7½	7½	15	20
M2P03212B4	24 - 32	3	7½	10	10	20	25
M25P03812B5	32 - 38	3	7½	10	15	30	30
M3P05012B6UL	35 - 50	5	10	15	20	40	40
M3P06512B7UL	46 - 65	-	-	20	25	50	60
M3P08012B8UL	60 - 82	-	-	25④	30④	60④	75④

NOTA: Los valores en HP / FLA (Full-Load-Amperage) pueden variar entre un motor y otro; si es posible, verifique los valores de HP y FLA (corriente nominal) en la placa del motor. Las cajas tienen un grado de protección UL Type 1, 12, 4 y 4X para las versiones M1, M2, M25 y M3...UL.

Las variantes de las cajas son las siguientes:

N – sin pulsadores;

R – con pulsador de Rearme;

P – con pulsadores de Marcha y Paro/Rearme (véase tabla).

Consulte nuestro servicio de Asistencia técnica

(Tel. +39 035 4282422;
email: service@LovatoElectric.com)
para otras combinaciones (p. ej. con otros tipos de contactores - arrancadores, relés térmicos, así como con otros mandos o luces piloto, etc.).

Véase ① para las configuraciones estándar.

① Completar el código indicando:

– 10 sin relé térmico;

– 12 con relé térmico trifásico;

– 17 con seccionador (solo tipos M2 y M3).

② El código de pedido se completa con el valor de tensión de la bobina (50/60Hz) o con el valor de la tensión seguido por 60 (60Hz).

Las tensiones normalizadas son las siguientes:

– AC 50-60Hz 024 - 048 - 110 - 230 - 400V

– AC 60Hz 024 60 - 048 60 - 120 60 -

220 60 - 230 60 - 460 60 -

575 60 (V).

③ Para UL la corriente máxima de control motor es 52A y de 65A para uso general.

④ No homologados CSA o UL. Los valores indicados son meramente indicativos y corresponden a los contactores montados en el interior.

Homologaciones obtenidas:

– CSA para Canadá y EE.UU. (cCSAus - File 94157) como "Magnetic Motor Controllers" 600VAC, 15HP máx. para uso monofásico 600VAC, 60HP máx. para uso trifásico.

– UL Listed para EE.UU. y Canadá (cULus - File E93602) como "Magnetic Motor Controllers - Enclosed".



4 Arrancadores electrónicos y electromecánicos

Corrientes nominales para motores monofásicos y trifásicos

Potencia motor trifásico		Corriente nominal								
		200V	230V	220-240V	380V	400V	440V	500V	550V	690V
[HP]	[kW]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[A]
-	0,37	-	1,9	-	-	1,1	-	0,88	-	0,64
1/2	-	2,5	-	2,2	1,3	-	1,1	-	0,9	-
-	0,55	-	2,6	-	-	1,5	-	1,2	-	0,87
3/4	-	3,7	-	3,2	1,8	-	1,6	-	1,3	-
1	-	4,8	-	4,2	2,3	-	2,1	2	1,7	-
-	0,75	-	3,3	-	-	1,9	-	1,5	-	1,1
-	1,1	-	4,7	-	-	2,7	-	2,2	-	1,6
1-1/2	-	6,9	-	6	3,3	-	3	-	2,4	-
2	-	7,8	-	6,8	4,3	-	3,4	-	2,7	-
-	1,5	-	6,3	-	-	3,6	-	2,9	-	2,1
-	2,2	-	5,5	-	-	4,9	-	3,9	-	2,8
3	-	-	11,3	-	-	6,5	-	5,2	-	3,8
-	4	-	15	-	-	8,5	-	6,8	-	4,9
5	-	17,5	-	15,2	9,7	-	7,6	-	6,1	-
-	5,5	-	20	-	-	11,5	-	9,2	-	6,7
7-1/2	-	25,3	-	22	14	-	11	-	9	-
10	-	32,2	-	28	18	-	14	-	11	-
-	7,5	-	27	-	-	15,5	-	12,4	-	8,9
-	11	-	38	-	-	22	-	17,6	-	12,8
15	-	48	-	42	27	-	21	-	17	-
20	-	62,1	-	54	34	-	27	-	22	-
-	15	-	51	-	-	29	-	23	-	17
-	18,5	-	61	-	-	35	-	28	-	21
25	-	78,2	-	68	44	-	34	-	27	-
-	22	-	72	-	-	41	-	33	-	24
30	-	92	-	80	51	-	40	-	32	-
40	-	120	-	104	66	-	52	-	41	-
-	30	-	96	-	-	55	-	44	-	32
-	37	-	115	-	-	66	-	53	-	39
50	-	150	-	130	83	-	65	-	52	-
60	-	177	-	154	103	-	77	-	62	-
-	45	-	140	-	-	80	-	64	-	47
-	55	-	169	-	-	97	-	78	-	57
75	-	221	-	192	128	-	96	-	77	-
100	-	285	-	248	165	-	124	-	99	-
-	75	-	230	-	-	132	-	106	-	77
-	90	-	278	-	-	160	-	128	-	93
125	-	359	-	312	208	-	156	-	125	-
-	110	-	340	-	-	195	-	156	-	113
150	-	414	-	360	240	-	180	-	144	-
-	132	-	400	-	-	230	-	184	-	134
200	-	552	-	480	320	-	240	-	192	-
-	160	-	487	-	-	280	-	224	-	162
250	-	-	-	604	403	-	302	-	242	-
-	200	-	609	-	-	350	-	280	-	203
300	-	-	-	722	482	-	361	-	289	-
-	250	-	748	-	-	430	-	344	-	250
350	-	-	-	828	560	-	414	-	336	-
400	-	-	-	954	636	-	477	-	382	-
-	315	-	940	-	-	540	-	432	-	313
450	-	-	-	1030	-	-	515	-	412	-
-	355	-	1061	-	-	610	-	488	-	354
500	-	-	-	1180	786	-	590	-	472	-

Potencia motor trifásico		Corriente nominal	
[HP]	[A] a 120V	[A] a 240V	
1/10	3	1,5	
1/8	3,8	1,9	
1/6	4,4	2,2	
1/4	5,8	2,9	
1/3	7,2	3,6	
	9,8	4,9	
3/4	12,8	6,9	
1	16	8	
1-1/2	20	10	
2	24	12	
3	34	17	
5	56	28	
7-1/2	80	40	
10	100	50	
15	135	68	

Los datos de la tabla son los indicados por la norma IEC/EN/BS 60947-4-1.
Los valores en kW son los indicados por la norma IEC 60072-1 como preferenciales, mientras que los valores en HP y respectivas corrientes son los indicados por la norma UL 60947-4-1.

Las corrientes nominales indicadas son para los motores que funcionan a la velocidad nominal con condiciones de carga normales.

Los motores no estándar, como los de baja velocidad, alto par o para otras aplicaciones especiales pueden tener corrientes nominales superiores.

Atención: Para una protección motor precisa y exacta, tomar como referencia la corriente nominal indicada en la placa del motor.

Los datos aquí indicados son meramente indicativos.